

PRODUKT	HOOFDGROUP	GROEP
P	3	39
BETR.		NO.
Radiostoringen 240 modeljaar 1979		2
B19A, B21A		DATUM
		Juni 79

## Service Bulletin



### Achtergrond

In geval van luid kraken afkomstig van het ontstekingsysteem in de radio van een auto van modeljaar 1979 met een B19A of B21A motor, moet het volgende gedaan worden:

- Sluit een condensator aan op de verdeler.
- Verander de bedrading van de laag-spanningskabel tussen de verdeler en de bobine.  
(Een nieuwe kabel is vereist.)

### Onderdeelnummers

De condensator en de laag-spanningskabel kunnen besteld worden onder O/N 1128888-3.

De condensator kan ook apart besteld worden onder O/N 284299-5.

### Condensator

1. Breng de condensator voor de bevestigingschroef van de vacuümvervroeger aan met de schroef, die in de set is bijgeleverd (1 mm langer).
2. Verwijder de oude laag-spanningskabel tussen de verdeler en de bobine.
3. Sluit de condensatorkabel aan op de laag-spanningsaansluiting van de verdeler.
4. Plaats de kabels voor de in- en uitgang van de condensator zover mogelijk uit elkaar.

### Bedrading

5. Sluit de nieuwe kabel (zwart, 1 mm<sup>2</sup> doorsnede en 1,7 m lang) aan op de condensator op de verdeler.
6. Bevestig de kabels langs de kabelboom voor de startmotor, bevestig de kabel aan het schutbord met de klemmen op het schutbord en sluit deze aan op aansluiting nr. 1 van de bobine.
7. Zorg ervoor dat de nieuwe kabel zo ver mogelijk is verwijderd van de hoog-spanningskabel.

