



PRODUKT P	HOOFDGROUP 2	GROEP 21
BETR. Klepstoter-nokkenas		NO 11
		DATUM Juni 80

Service Bulletin

Dit bulletin vervangt het SB Hoofdgroep 2, groep 21, nr. 11 van april 77. Het bulletin is opnieuw bewerkt. Motor B27/28 wordt in een afzonderlijk SB behandeld.

Vervanging van klepstoter en/of nokkenas

B110, B130, B14, B18, B20, B30 - B17, B19, B21, B23

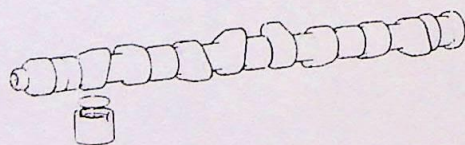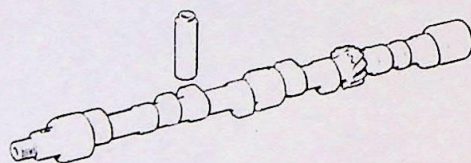

Het is herhaaldelijk gebleken, dat beschadigingen aan de klepstoters en/of de nokkenas het gevolg zijn van verontreinigingen in de motor.

Het is bij vervanging van elk van deze componenten absoluut noodzakelijk om de motor geheel schoon te spoelen, voordat nieuwe componenten aangebracht worden.

Werkmethode

1. Ververs de motorolie en vervang het oliefilter.
2. Laat de motor (circa 10 minuten) warm draaien en tap de olie af.
3. Vervang de klepstoter(s) en/of de nokkenas. De nieuwe componenten moeten zorgvuldig ingeölied worden, voordat zij aangebracht worden.

NB! Let er goed op, dat de koelvloeistof geheel uit de motor verwijderd is, voordat de cilinderkop verwijderd wordt. Zo wordt voorkomen, dat koelvloeistof in de motor loopt en de smering minder wordt.

4. Vervang het oliefilter en vul met nieuwe motorolie.