


PRODUCT	SECTION	GROUP
P	3	34
RE:		NO.
Verbeteringen ontstekingsysteem		27
240-260 1975-1984		DATE
		Jan. 85

Service Bulletin

Dit Service Bulletin brengt wijzigingen aan in het Servicehandboek Reparatie en onderhoud, Hoofdgroep 3(34), Ontsteking 240, 260, pagina 28 en 56

XX

Helaas staan er fouten op pagina 28 en 56. Breng de volgende wijzigingen aan in het Servicehandboek.

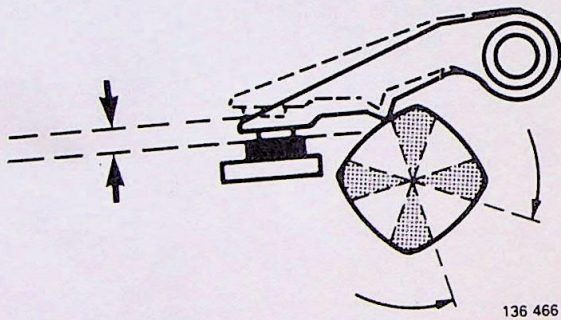

Contacthoek op 59-65° afstellen


B4

Gebruik de Volvo Mono-tester of dienovereenkomstig.

Als de contacthoek te klein is, moet de afstand tussen de contactpunten ~~vergroot~~ worden; als de hoek te groot is, moet de afstand ~~verkleind~~ worden.

verkleind vergroot

Breng de verdelerarm en de verdeelkap aan.

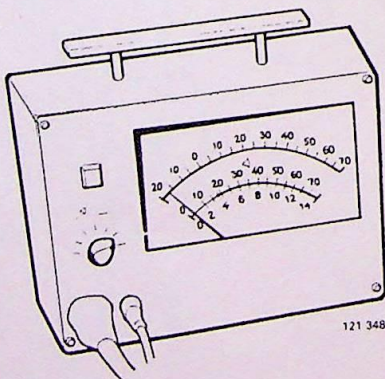

Contacthoek bij 42 r/s (2500 omw/min) controleren

B5

De maximaal toegestane afwijking van de afgelezen waarde bij stationair lopen is 2°.

Als de afwijking groter is, moet de stroomverdeler op slijtage gecontroleerd worden.