

Deel F200	Groep 82
Betreft motorkap- scharnierveren	NO. NL206
	Datum 900926

Service Bulletin

Soms kan er een schurend of schrapend geluid waargenomen worden in de buurt van de motorkapscharnieren. Dit kan veroorzaakt worden doordat de binnenste en de buitenste trekveer elkaar raken.

Service oplossing:

- 1) verwijder de binnenste trekveren (pos. a)
- 2) maak 4 stukjes zelfklevend rubberstrip
afm: 70 mm x 20 mm x 3 mm
gebruik ond.nr's 1212446-7 (100 mm x 50 mm x 3 mm) of
1316363-9 (140 mm x 80 mm x 3 mm) en knip deze op de juiste maat
- 3) reinig de veer en plak op ieder uiteinde aan de omtrek van de veer een rubber strookje (zie tekening)
- 4) monteer de veren

