

PRODUKT	HOOFD GROEP	GROEP
P	8	85
BETR.	NO.	
Stoelschakelaar, waarschuwingssysteem auto gordels	201	
200	DATUM	
	Mrt 1989	

Service Bulletin


Geen waarschuwingssysteem voor de auto gordel van de passagiersstoel

Bij auto's van het modeljaar 1989 (in Zweden ook 1988, nieuwe uitvoering) is er voor de passagiersstoel geen waarschuwingssysteem voor de auto gordel.

Er zit onder de stoel geen stoelschakelaar en daarom is de draad naar de gordelsluiting doorgeknipt.

Als service-onderdeel wordt voor de bestuurders- en passagiersstoel dezelfde sluiting gebruikt. Als de gordelsluiting aan de passagierskant is vervangen, moet dus een draad van de bedrading van de gordelsluiting worden doorgeknipt.

(Met ingang van modeljaar 1990 hoeft geen draad te worden doorgeknipt, omdat de overige bedrading van de auto is gewijzigd.)

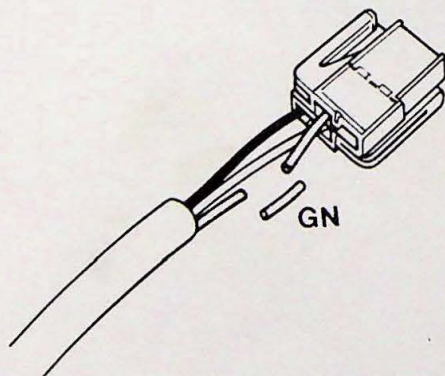

147 381

Bij vervanging van de gordelsluiting van de passagiersstoel

Knip de groene draad bij de stekerverbinding door.

(Als dit niet gebeurt, knippert het waarschuwingsslampje ook, als er niemand op de passagiersstoel zit. Dit gaat uit, als de gordel in de sluiting wordt gestoken.)