

PRODUCT	HOOFDGROEP	GROEP
P	8	87
BETR.		NO.
Sterkere AC-buis		41
240		DATUM Sep 1987

Service Bulletin


De bocht in de AC-buis tussen de condensor en de compressor kan als gevolg van te grote materiaalspanningen scheuren.

Na onderstaande chassisnummers is een gewijzigde buis in de productie ingevoerd:

244: 245 542

245: 741 203

De nieuwe buis is van staal en niet meer van aluminium.

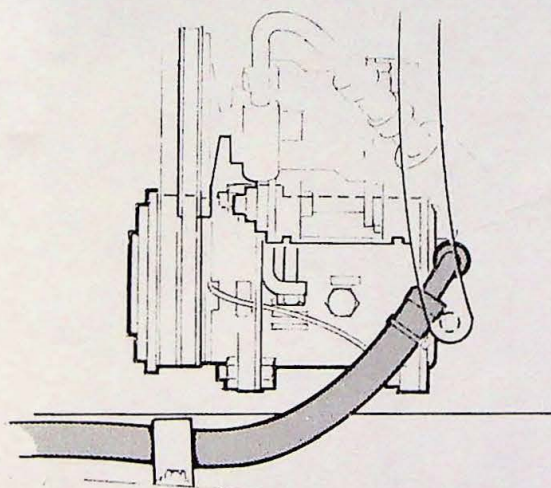

Oude auto's: AC-buis verwijderen

Breng de volgende nieuwe buis aan:


benzinemotoren: Volvo O/N 3 506 551-5

dieselmotoren: Volvo O/N 3 506 617-4

Let erop, dat de buis volgens de afbeelding komt te zitten. De slang is van bovenaf gezien.

Met Freon vullen

Pomp de lucht weg en vul met Freon volgens de instructies in de gewone serviceliteratuur.

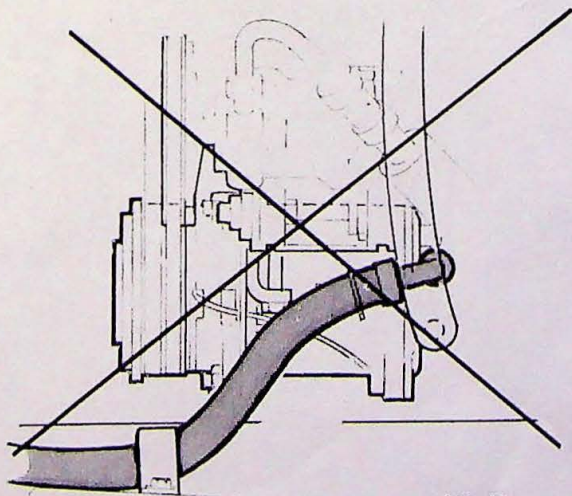

144 124