



PRODUKT	HOOFDGROUP	GROEP
P	8	87
BETR.		NO.
Conder swater- lekkage		203
Airconditioning		DATUM
240		April 1989

## Service Bulletin

### Condenswaterlekkage uit de airconditioning afdichten

In landen met een warm klimaat kan uit het kachelhuis en de expansieklep condenswater lekken waardoor het in de passagiersruimte vochtig kan zijn.

Verhelp de lekkage door de isolatie rond de expansieklep te vervangen en te controleren of de afwateringsslang uit het kachelhuis niet verstopt of geknikt is.

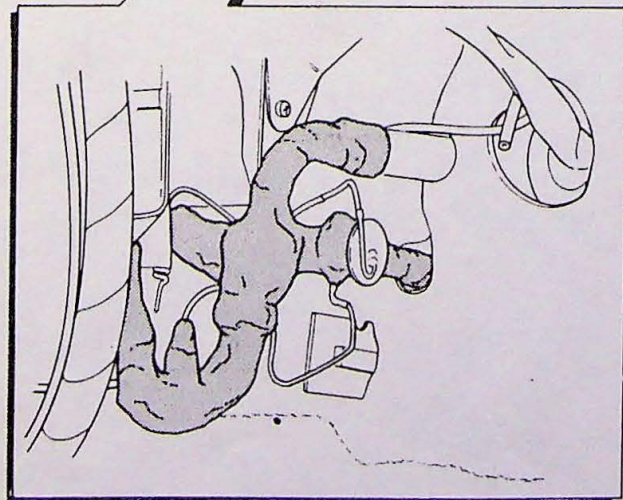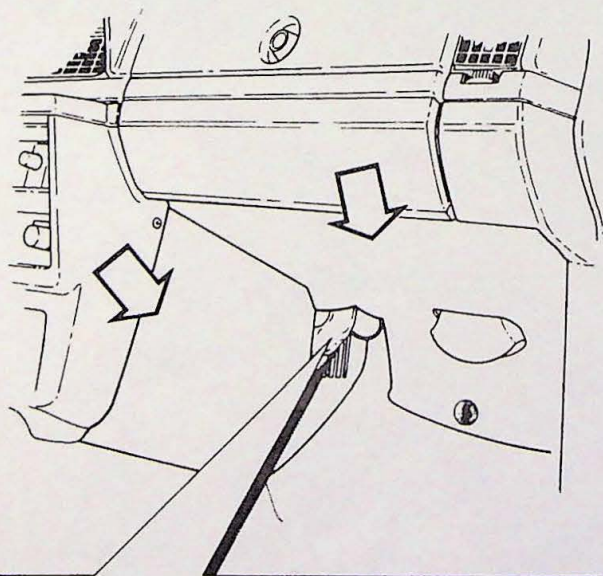

#### Verwijder:

- het handschoenenkastje
- het paneel onder het handschoenenkastje
- het zijpaneel.

Verwijder al het isolatiemateriaal rond de expansieklep en rond toevoer- en afvoersleidingen.

#### Afwateringsslang uit het kachelhuis controleren

Controleer of de slang goed aangebracht en niet geknikt of verstopt is.

#### Nieuw isolatiemateriaal aanbrengen

Isolatiemateriaal, Volvo O/N 3 522 558-0. Breng dit rond de expansieklep en rond de toe- en afvoerslangen aan.

**N.B!** Breng het niet over de dop van de expansieklep aan.

#### Breng aan:

- het zijpaneel
- het paneel onder het handschoenenkastje
- het handschoenenkastje.