

Deel P 200	Groep 87
Betreft O-ring airco slang	NO. NL263
	Datum 890405

Service Bulletin

Probleem: Door onvoldoende kwaliteit van de gebruikte O-ringen kan het voorkomen dat er freonlekkage ontstaat bij leidingaansluitingen/koppelingen.

Productie: Een nieuw type O-ring is in productie genomen na de volgende chassisnr.'s
244-364166
245-831159

Deze O-ringen worden gemaakt van een nieuwe materiaalsamenstelling en hebben een langere levensduur.

Oplossing:

- Controleren op freonlekkage aan alle verbindingen (ook aan de schraeder-klep op de compressor)
- Controleer alle betreffende verbindingen op poreusheid, corrosie en beschadigingen.
Vervang elk onderdeel dat tekenen van slijtage en/of beschadigingen vertoont op plaatsen van afdichtverbindingen.
- Vervang de betreffende O-ringen t.p.v. de lekkende verbindingen.

Opmerkingen:

- O-ringen moeten goed ingevet worden met compressorolie voor montage.
- Als het systeem uitgevoerd is met het oude type O-ringen moeten deze zonder meer vervangen worden door het nieuwe type.
- Pomp vacuum in het systeem, vul het en controleer op lekkage.

Onderdelen: O-ring

<u>Ond. nr.</u>	<u>Plaats</u>	<u>Kleur</u>
3522587-9	pijp 1/4" (6,35 mm)	blauw
3522588-7	pijp 3/8" (9,52 mm)	blauw
3522589-5	pijp 1/2" (12,7 mm)	blauw
3522590-3	pijp 5/8" (15,9 mm)	blauw
3522591-1	pijp 3/4" (19,05 mm)	blauw
3522592-9	ETF klep	blauw
3522598-6	Drukvoeler op droger	blauw
1323387-9	Mondstuk (opening)	zwart (oude onderdeel blijft aanwezig)