

PRODUCT	HOOFDGROUP	GROEP
<b>P</b>	<b>8</b>	<b>87</b>
BETR.		NO
Sterkere AC-buis		41
240		DATUM Sep 1987


## Service Bulletin

De bocht in de AC-buis tussen de condensor en de compressor kan als gevolg van te grote materiaalspanningen scheuren.

Na onderstaande chassisnummers is een gewijzigde buis in de produktie ingevoerd:

244: 245 542  
245: 741 203

De nieuwe buis is van staal en niet meer van aluminium.

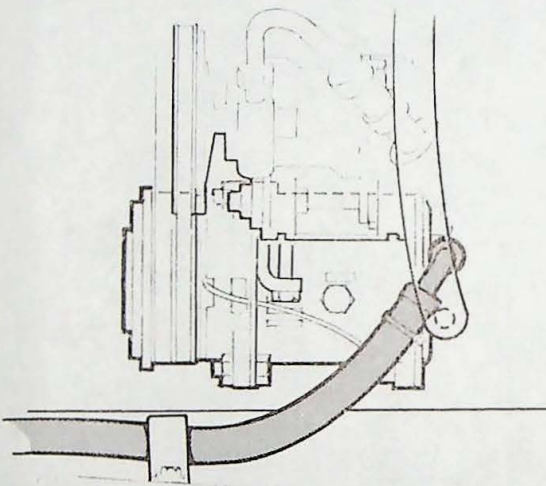


### Oude auto's: AC-buis verwijderen

Breng de volgende nieuwe buis aan:  
benzinemotoren: Volvo O/N 3 506 551-5  
dieselmotoren: Volvo O/N 3 506 617-4

Let erop, dat de buis volgens de afbeelding komt te zitten. De slang is van bovenaf gezien.

### Met Freon vullen

Pomp de lucht weg en vul met Freon volgens de instructies in de gewone serviceliteratuur.

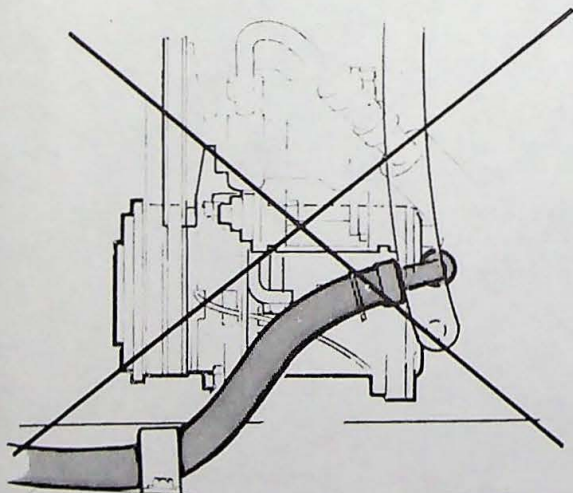

144 124