

Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud

HFD.GR.

5

GROEP

59

NO.

202

DATUM

Maart 1993

BETR.

Gewijzigde plaats van de regeleenheid voor ABS

200

Pagina 1 van 1


Gewijzigde plaats voor de regeleenheid voor ABS

M.i.v. het modeljaar 1992 zijn de regeleenheid en de defectbeveiliging voor ABS in de zitting-hoogteversteller onder de rechter stoel gemonteerd.

Om bij de regeleenheid te kunnen komen moet het volgende worden verwijderd: de rechter stoel, het onderpaneel A-stijl, de instaplijst en de afdekplaat. Buig daarna de voor- en achtermat opzij.

De regeleenheid is met twee bouten vastgezet; zie de afbeelding. Indien de regeleenheid moet worden verwijderd, moet de achterste bout losgedraaid en de voorste verwijderd worden. Trek daarna de regeleenheid (en de defectbeveiliging) met steun naar voren.

Bij het weer monteren moet de steun met regeleenheid met 10 Nm worden aangehaald.

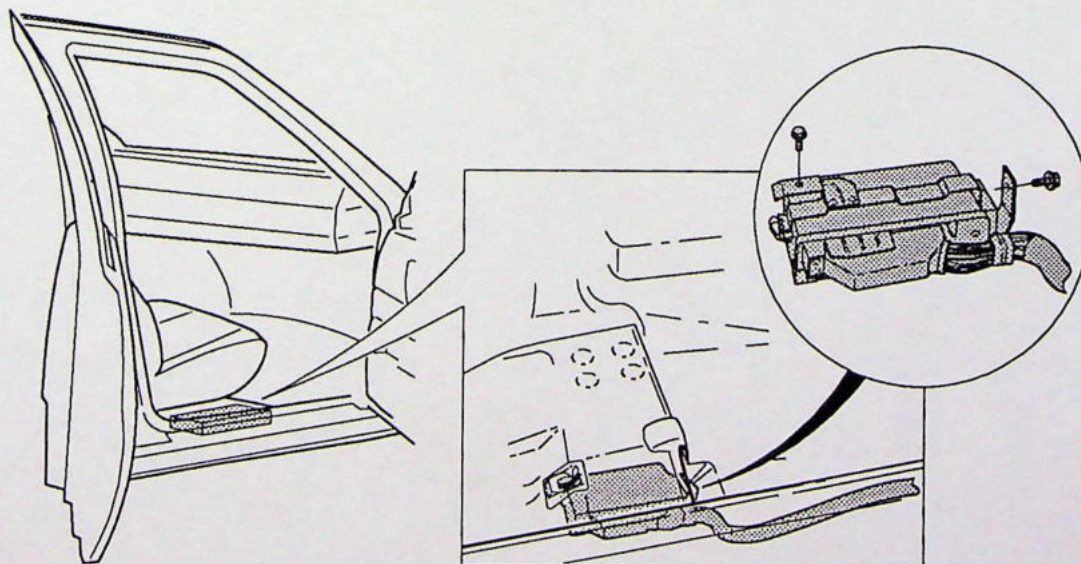

5900122A

VST	Operatienummer	Beschrijving
	59302-3	Regeleenheid vervangen

Servicepersoneel: rondsturen, lezen en ondertekenen.

Service- chef	Magazijn- chef	Werkplaats- chef	Werkplaats- voorman	Servicemonteurs