

PRODUKT	HOOFD GROEP	GROEP
P	8	84
BETR.		NO.
Portieren		20
340/360 30/3-84		DATUM
		Feb. 84

Service Bulletin


Dit Service Bulletin is een aanvulling op het Servicehandboek Reparatie en onderhoud, Hoofdgroep 8, Carrosserie 340, 1977 - 19..

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bevestiging buitenspiegel op portier

Met het vervallen van de raamgeleider in het voorportier (vanaf chassis nummer 810500) heeft de spiegel een nieuwe plaats gekregen. In verband met deze wijziging worden er als serviceonderdeel nog uitsluitend portieren en/of portierplaten geleverd zonder gaten voor de spiegel-bevestiging.

Indien de spiegel op de portierplaat gemonteerd moet worden moeten de gaten als volgt geboord worden:

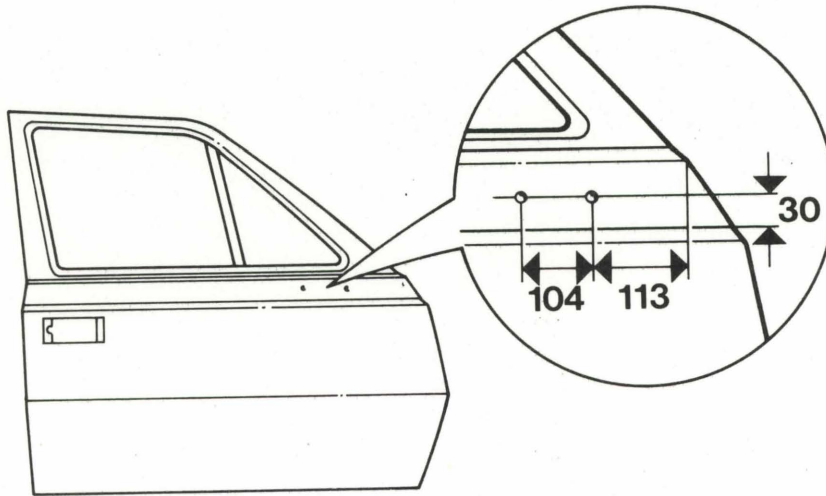

2 gaten \varnothing 2,5 mm

Deze maten dienen **exact** aangehouden te worden omdat bij het vervangen van een **portierplaat** de doordrukkingen in de bestaande verstevigingsplaat **wel** aanwezig zijn en de nieuw te boren gaten hier precies boven uit moeten komen.

Let op: Boor de gaten **voor** het lakken. Indien dit niet mogelijk is behandel dan de nieuw geboorde gaten met **anti-roestmiddel** (O/N 282 767-3).