

Deel P 300	Groep 23
Betreft carburatorflens B172K(D)	NO. NL357
	Datum 900622

Service Bulletin

Onderwerp : valse lucht lekkage tussen carburator en inlaatspruitstuk door onvoldoende afdichting.


Oorzaak : krom getrokken carburatorflens.

Oplossing : monteer een flexibele pakking in combinatie met een nieuw type isolatieflens.

Productie : de nieuwe pakking is geïntroduceerd vanaf chass.nr. 796.000.

Onderdelen: de nieuwe pakking is als set leverbaar onder onderdeelnummer 3344557-8.


- Opmerking :
- Gebruik alleen de juiste combinatie van pakking en isolatieflens zoals in onderstaande tekening.
 - Zet de bevestigingsbouten van de carburator vast met het juiste moment 14 Nm.
 - De moeren van het luchtfilterhuis moeten worden vastgezet met 5 Nm.

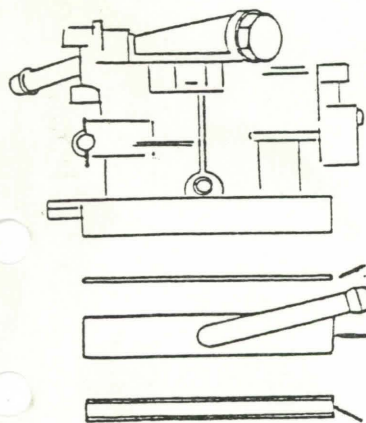

papierpakking

zwarte isolatieflens

zwarte flens met
gelijnde pakking

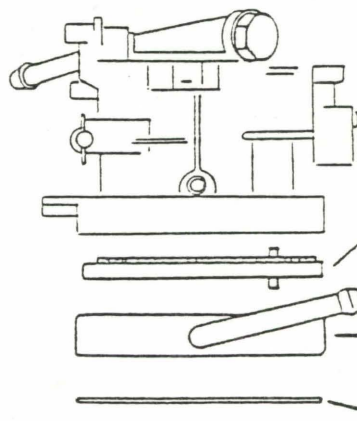

flexibele pakking

groene isolatiefler

papier pakking

OUDE COMBINATIE

NIEUWE COMBINATIE