


PRODUKT	HOOFD GROEP	GROEP
P	2	21
BETR.		NO.
Motor B14/B19A		56
340/360		DATUM
		Feb. 84


Service Bulletin

- Aanbrengen van het vliegwiel, B19A met "Renix" ontsteking
- Merktekens ontsteking B14 motoren

Het aanbrengen van het vliegwiel van een B19A motor met Renix ontsteking moet in een bepaalde positie gebeuren, waardoor het ontstekingstijdstip goed komt te staan.

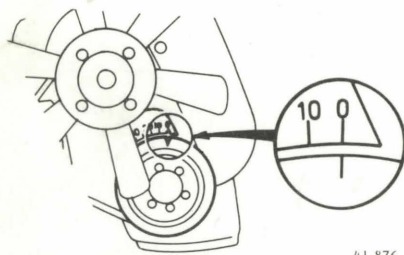

41 876

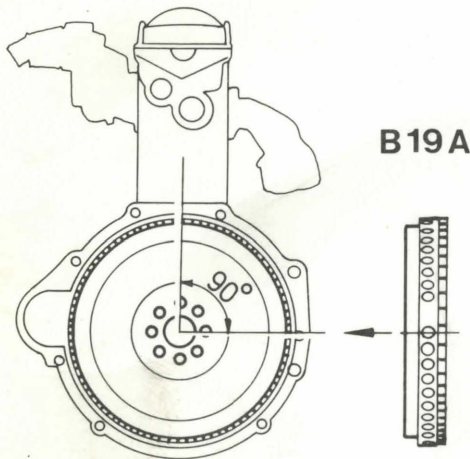

41 877

Vliegwiel aanbrengen in juiste positie, B19

Draai de krukas in de stand BDP voor cilinder 1 door het merkteken voor de ontsteking op de krukspoelie op 0° te zetten.

Op de omtrek van het vliegwiel zitten een aantal gaten op gelijkmatige afstand, behalve twee gaten die op een **grotere** afstand van elkaar zitten.

Plaats nu het vliegwiel zo, dat het **eerste** gat na een **grote** afstand 90° op de hartlijn van de motor staat (zie afbeelding).

Breng nieuwe bouten aan.

Blokkeer het vliegwiel met behulp van blokkeergereedschap **5112**.

Haal de bouten aan met **70 Nm (7,0 kgm)**.


Verwijder het blokkeergereedschap.

Controle juiste montage vliegwiel


B19: voor eventuele controle of het vliegwiel goed is aangebracht, moet men de krukspoelie 90° voorbij het BDP draaien, zodat het **eerste** gat na een gesloten deel onder de opening van de sensor komt.

Merktekens ontsteking B14 motoren

Bij de B14 uitvoering is de plaats van het BPD-merkteken op het vliegwiel voor AT en MT motoren verschillend. Deze moeten staan volgens onderstaande tekeningen.

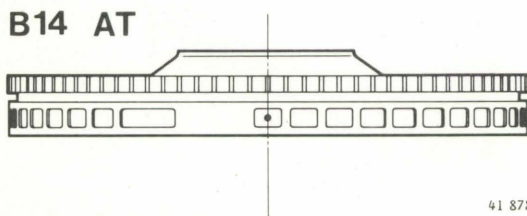

41 878

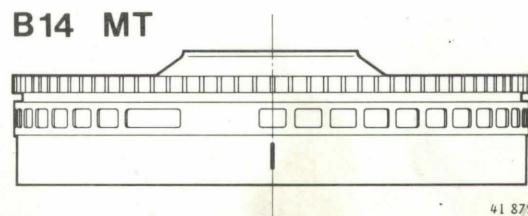

41 879