

Deel P400	Groep 43
Betreft schakelen in achteruit van D19T	NO. NL429
	Datum 941102

Service Bulletin

Onderwerp

Het kan voorkomen dat de versnellingsbak van de 400 met D19T motor (versnellingsbaktype JC-5) moeilijk in de achteruit schakelt.

Oorzaak

De slag van de schakelas is te kort doordat de dikte van de veer (zie tekening) de slag begrenst.

Oplossing

In geval van klachten moet de veer afgevijld worden volgens de maten uit onderstaande tekening.

Productie

Z.s.m. zal een dunnere veer in productie gemonteerd worden. Over het onderdeelnummer van de nieuwe veer en het ch.nr. zult u nader geïnformeerd worden.

