

Deel P 400	Groep 82
Betreft fluitend geluid voorzijde 440/460	NO. NL411
	Datum 920130

Service Bulletin

Dit bulletin vervangt bulletin groep 82 nr. NL411 d.d. 900920

In een aantal gevallen is een fluitend geluid hoorbaar bij snelheden boven 80 km/u. Dit geluid lijkt te komen uit de buurt van de voorruit, de meest waarschijnlijke oorzaak is echter de opening tussen koplamp en motorkap.

Om dit geluid weg te nemen moet aan beide zijden van de motorkap een rubberprofiel van 30 cm. aangebracht worden zoals aangegeven in onderstaande tekening, o/n 3433915-0.

Om een goede hechting van het rubberprofiel te waarborgen is het zeer belangrijk dat de motorkap goed gereinigd wordt en dat bij het aanbrengen van het rubberprofiel dit goed aangedrukt wordt.

