

Deel P 440/460	Groep 82
Betreft motorkap	NL413
	Datum 900920

## Service Bulletin

In een aantal gevallen kan het voorkomen dat het binnenframe van de motorkap losraakt.

Het is niet langer noodzakelijk hiervoor de motorkap te vervangen. Het frame kan vastgezet worden door p.u.lijm tussen het frame en de motorkap aan te brengen volgens onderstaande tekening. Onderdeelnummer lijm 1356443-0.

De lijm moet 6-8 uur uitharden voordat de motorkap gesloten wordt.

Vanaf ch.nr. 165232 is de motorkap in produktie verbeterd.

