

Deel <b>P 400</b>	Groep <b>23</b>
Betreft <b>drive-ability na koudstart B18E</b>	NO. <b>NL452</b>
	Datum <b>890919</b>

## Service Bulletin

Onderwerp: Slechte drive ability direkt na de koudstart gedurende de eerste minuten.

Oorzaak : Gedurende de warmlooperperiode is het mengsel te arm.

Oplossing: Monteer een verbeterde temperatuurzender met o/n 3344169-2 herkenbaar aan de witte connector aansluiting.

Opmerking: Deze zender heeft een enkele weerstand, dit betekent dat bij auto's met een elektrische waterpomp een extra relais nodig is om de weerstand voor zowel de stuureenheid en het waterpomprelais te benutten.

Wanneer de auto is uitgerust met een elektrische waterpomp (440 vanaf ch.nr. 003408 en 480 vanaf ch.nr. 537911) moet niet alleen de temperatuurzender vervangen worden, maar moet ook het relais gemonteerd worden.

### Benodigde onderdelen:

relais	3268775-8
kabelboom	3344306-0
bout M6 x 12	965175-3
borgmoer	949278-6
kabelbinder 3x	3272305-8

### Montage instructie:

Monteer de koelvloeistofzender.

Monteer de relaisvoet tegen het schutboard en leg de kabelboom langs de bestaande kabelboom.

Sluit de kabels aan volgens tekening nr. 1.

### Kontroleer het systeem als volgt:

Schakel de ontsteking uit.

Neem de connector van de temperatuurzender los en maak een brug tussen de stekkers in deze connector.


Nu moet de waterpomp draaien.

Wanneer de waterpomp niet werkt controleer dan de bedrading in de bestaande connector "C" (zie tekening).


Kontroleer of bedrading aangesloten is volgens tekening 2 en test nogmaals.

Drive-shaft  
on forward  
drive

Service

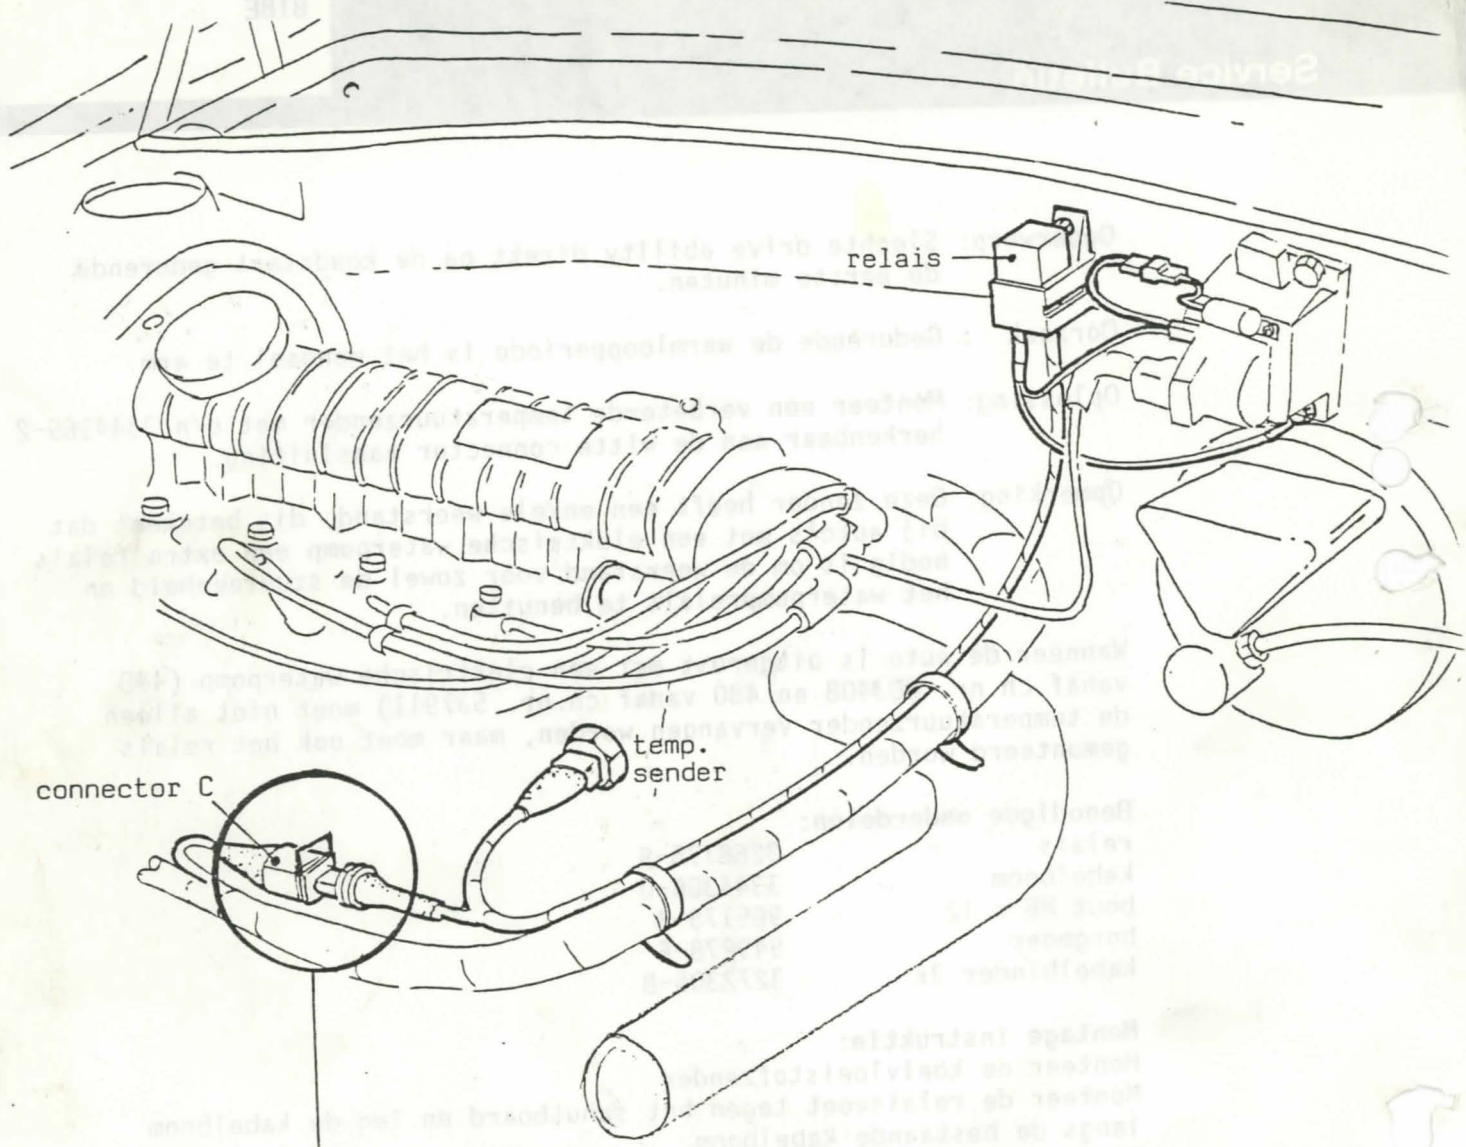

SKETCH 1.

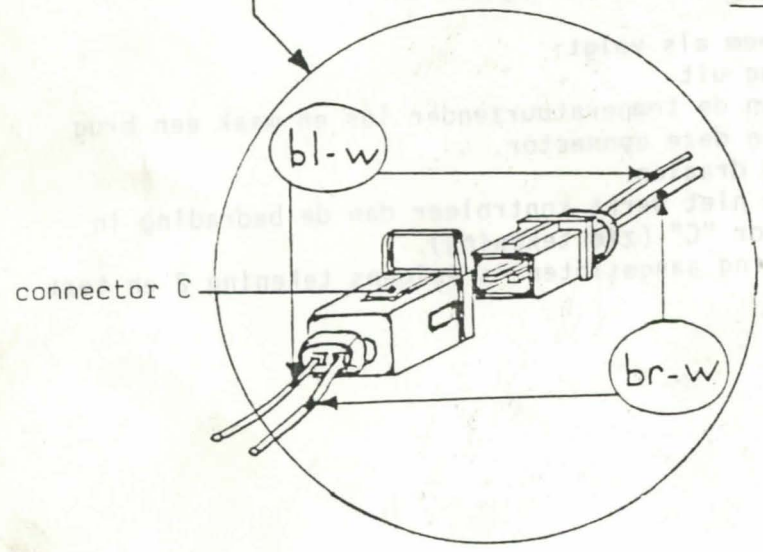

SKETCH 2.