

Deel P 440/460	Groep 35
Betreft waterlekkage koplamp MY'92	NO. NL411
	Datum 920326

Service Bulletin

Dit bulletin vervangt bulletin 400 - 35 NL411 d.d. 910923

Onderwerp

De service oplossing zoals in het vervallen bulletin aangegeven en ook toegepast in produktie tussen ch.nr. 256520 en 286000 lost niet alle waterlekkages in de koplampen op.

Oplossing

Water dat zich verzamelt rond de doorvoertule kan de koplamp binnentreden door de kleine opening tussen doorvoertule en koplamphuis.

Breng butyl kit aan de onderzijde van de koplamp aan rond de doorvoertule zoals aangegeven in fig. 1.

Onderdelen:

Benodigd is een paar cm. butyl tape welke leverbaar is onder o/n 1321227-9

Produktie:

In produktie bestaat de oplossing uit een modificatie aan het koplamphuis. Deze modificatie wordt toegepast vanaf ch.nr. 286000.

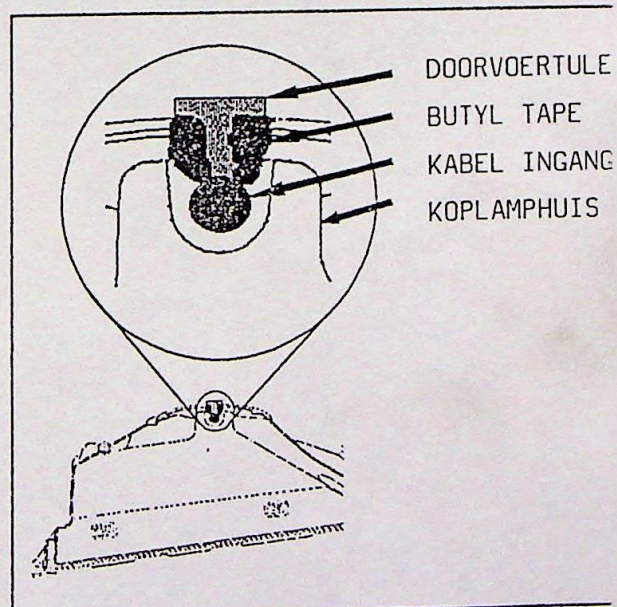


Figure 1: