

Deel P400	Groe 88
Betreft bijgeluid dashboard	NO. NL408
	Datu 940503

Service Bulletin

Onderwerp:

Het kan voorkomen dat het dashboard kraakt gedurende de opwarmperiode en tijdens het rijden op slecht wegdek.

Oorzaak:

De oorzaak is het vervallen van de bevestigingsboutjes achter de ventilatie opening (1).

Betrokken auto's:

Chassisnummer 438628 tot 462610.

Oplossing:

Breng tussen het luchtkanaal en de carrosserie een stukje vilt aan (ond. nr. 3537456-0). Verwijder deksel (2) en het dashboardkastje, los de bouten in de A-stijl op en trek het dashboard weg van de carrosserie. Breng de stukjes vilt aan.

Productie:

Vanaf ch.nr. 462610 wordt de vilt in productie aangebracht.

