

Deel P 400	Groep 26
Betreft te lage capaciteit verwarming D19T	NO. NL422
	Datum 950329

Service Bulletin

Dit bulletin vervangt service bulletin 2-26-NL422 d.d. 950302 i.v.m. het wegvallen van onderstaande tekening.

Onderwerp

Bij auto's binnen de chassisreeks 479.742 - 599.999 kan het voorkomen dat de verwarmingscapaciteit te laag is.

Oorzaak

De doorstroming van de koelvloeistof door de turbo is te groot buiten de thermostaat om, de consequentie is dat er te weinig doorstroming overblijft door de kachelradiator.

Service oplossing

Breng een 2,2 mm restrictie aan in de retourslang van de turbo zoals aangegeven in de onderstaande tekening. Gebruik hiervoor een 12 mm. vriesplug (o/n 3345188-1) en boor daarin een 2,2 mm. gaatje. Breng de restrictie aan in de slang en zet deze vast met een slangklem.

Productie

Vanaf ch.nr. 600.000 is het koelsysteem gemodificeerd.

