

Deel P 400	Groep 23
Betreft kloppend geluid B18U	NO. NL465
	Datum 920513

Service Bulletin

Onderwerp

Tijdens stationair draaien is soms een kloppend geluid hoorbaar.

Oorzaak

Het geluid wordt veroorzaakt door de pulserende werking van de injector, welke via de brandstofleiding en de bevestigingsclips wordt doorgegeven aan het schutbord.

Oplossing

Vervang de twee bestaande bevestigingsclips door een nieuwe uitvoering met een schuimrubber binnenzijde, o/n 3122236-7.

Let op: monteer de clips met de opening naar beneden.

Productie

Binnenkort wordt deze oplossing ook in productie toegepast.

