


Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud

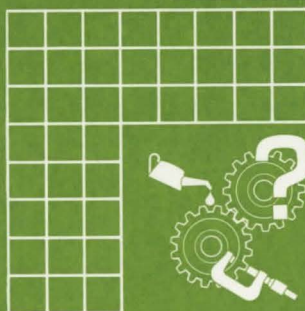

HOOFDGROUP	GROEP	NO.
1	17	405

DATUM November 1992

BETR.
Motorolie-hoeveelheid

B16,B18,B20
400


Dit Service Bulletin is een aanvulling op Servicehandboek :

- Reparatie en onderhoud Volvo onderhoudsprogramma 200,400,700,940,960,850 1991-1993 TP 31936/2, boek 1
- Reparatie en onderhoud Motor B18E, 480, 1986-19.., TP 35356/1
- Service Gegevens 400, 1986-1992, Oktober 1991, TP 35629/2
- Revisie Motor B18E/F/FT, 440/480, 1986-19.., Augustus 1988, TP 35461/1

XX

Motorolie-hoeveelheid

Vanaf eind '92 is de hoeveelheid olie voor alle motorvarianten gewijzigd van 5,3 naar 5,0 liter inclusief het oliefilter. In verband hiermee zijn de oliepeilstok en de peilstokhouder aangepast.

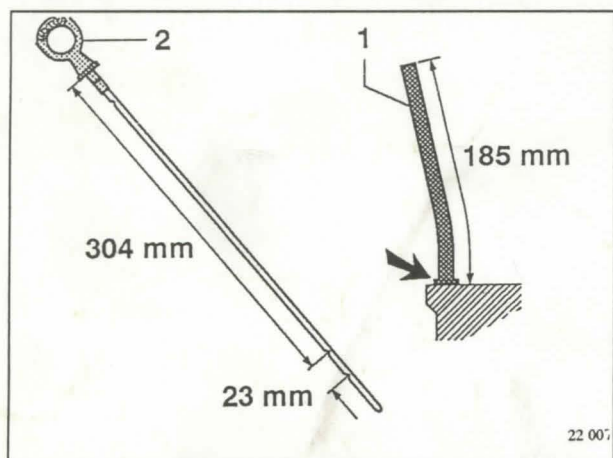

Identificatie

De nieuwe peilstokhouder (1) heeft een diepte aanslag (zie pijl), een lengte van 185 mm en is zwart van kleur.

De lengte van de nieuwe rode peilstok (2) bedraagt 304 mm tussen aanslag en maximum olienivo.

De afstand tussen min. en max. bedraagt 23 mm. (was 30 mm)

Opmerking:

B18U-motoren waren reeds voorzien van een zwarte peilstokhouder, echter met een lengte van 135 mm en een oranje peilstok.

De olie-hoeveelheid van deze uitvoering was ook 5,3 liter.

De combinatie van zwarte peilstokhouder met rode oliepeilstok geeft aan dat het de nieuwe uitvoering betreft.

hoeveelheid olie B16, B18, B20	hoeveelheid olie incl. oliefilter (l)	verschil in hoeveelheid olie tussen max. - min. (l)
oude versie	5,3	1,7
nieuwe versie . .	5,0	1,4