

Deel	Groep
P400	22
Betreft	NO.
gemodificeerde peilstok en houder MY'93 B18U, B18FP B20F	NL403
	Datum
	921209

Service Bulletin

Onderwerp

Bij de introductie van de nieuwe peilstokhouder kan in productie de verkeerde peilstok aangebracht zijn, hetgeen resulteert in een onjuiste aanwijzing van het oliepeil waardoor olieconsumptie en/of lekkage kan ontstaan.


Chassisreeks:

Motorvarianten B18U, B18FP en B20F
440/460 337000 - 357600
480 581000 - 582841

Oplossing:

Controle moet plaatsvinden bij het eerste werkplaatsbezoek.

- Wanneer de nieuwe peilstokhouder gemonteerd is (kleur zwart, lengte 185 mm, zie tek.) moet de peilstok gecontroleerd worden.
- De juiste peilstok is afgebeeld in tek. 2.
- Wanneer de peilstok is aangebracht zoals afgebeeld in tek. 3 moet deze vervangen worden. O/N 3465322-0.

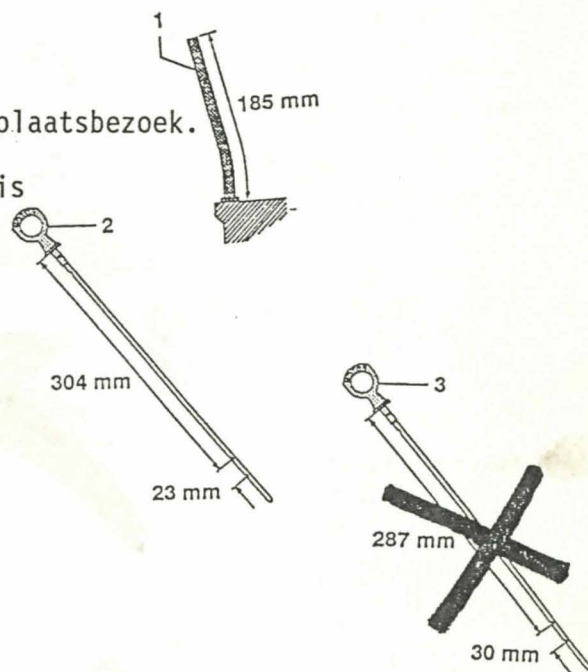

Note:

Na de controle moet een witte verfstip worden aangebracht op het oog van de peilstok. Auto's binnen de genoemde chassisreeks, welke in Born op voorraad staan, worden ter plaatse gecontroleerd en eveneens voorzien van een witte verfstip op het oog van de peilstok.