

Deel <b>P 400</b>	Groep <b>23</b>
Betreft <b>ontsteking B18FT</b>	NO. <b>NL403</b>
	Datum <b>890221</b>

## Service Bulletin

De 480 en 440 met B18FT motor kennen het verschijnsel inhouden en overslaan bij accelereren.

Deze klacht is te verhelpen door de bougie's te vervangen, dit is slechts een tijdelijke oplossing.

De definitieve oplossing luidt als volgt:

Achter de bobine tegen het schutboard bevindt zich een vierpolige connector aan de vonkversterker.

Neem de connector los en verwijder de draad uit positie 1 (doorzichtige draad) en monteer de connector.

Knip van de verwijderde draad het stekkertje en verleng deze met  $\pm 15$  cm en monteer een kabeloog -> monteer dit rechtstreeks aan de massa.

Vervang, indien nodig, nogmaals bougies RN9YC, o/n 271409-5.