


Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud

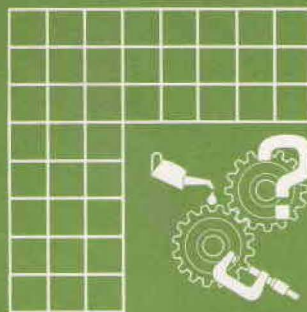

HOOFDGROEP	GROEP	NO.
6	64	401

DATUM
Juni 1991

BETR.
Stuurslot vernieuwen

400

Dit Service Bulletin vervangt Service Bulletin 6-64-401 van Januari 1991.

Het is een aanvulling op Servicehandboek Reparatie en Onderhoud Hoofdgroep 6, groep 64, Wielophanging en stuurinrichting, 440/480, 1988-19.., TP 35391/2.


XX

Stuurslot vernieuwen

De in bovengenoemd Servicehandboek vermelde **breekbouten worden niet meer geleverd**. In plaats daarvan worden bouten geleverd zoals die ook in produktie gebruikt worden. Deze bouten kunnen uitsluitend met speciaal gereedschap **115-9582** worden aangebracht.

Stuurslot vervangen na poging tot diefstal

Controleer, indien getracht is het stuurslot te forceren, alle delen van de stuurinrichting op mogelijke beschadigingen.

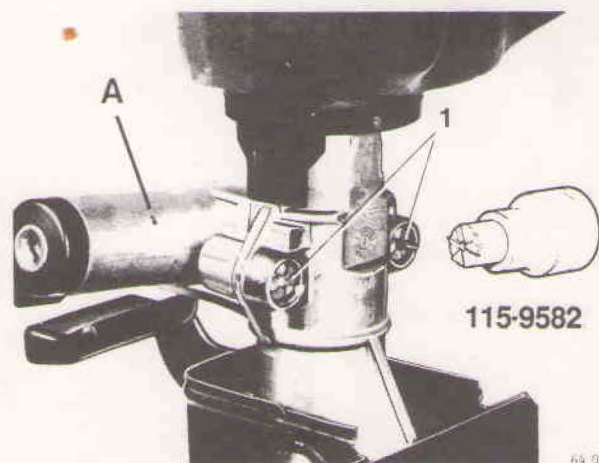

Stuurslot aanbrengen

Belangrijk: De bouten kunnen uitsluitend worden vastgedraaid! Verwijderen is uitsluitend mogelijk door ze uit te boren.

Plaats het stuurslot op de stuurkolom.

Draai de nieuwe bouten aan (handvast) totdat het contactslot goed aanligt.

Monteer de sluitcilinder met de contactsleutel in positie II en controleer of de borgpen in gat A valt.

Draai de nieuwe bouten bouten vast met speciaal gereedschap **115-9582**.

Aanhaalmoment: 21 Nm.