

Deel	400	Groep	61
Betreft	Subframe	NO.	NL405
		Datum	920505

Service Bulletin

Onderwerp

Het kan voorkomen dat er een metaalachtig krakend geluid ontstaat in de voorwielophanging tijdens b.v. parkeermanoeuvres welke worden veroorzaakt door bepaalde bewegingen van delen van het subframe.

Oorzaak


Dit onderwerp komt alleen voor bij auto's welke zijn voorzien van een subframe met een lasnaad van 20 mm op de aangegeven plaats. (zie tekening)

Oplossing


De aangegeven lasnaad moet verlengd worden.

- demonteer de beide accupolen
- demonteer de 2 bouten van het subframe (pos. 1)
- demonteer de bouten waarmee het stuurhuis aan het subframe is bevestigd
- verleng de lasnaden tot 50 mm (zie tekening)
- behandel het subframe tegen corrosie
- monteer het stuurhuis en subframe

Detail A

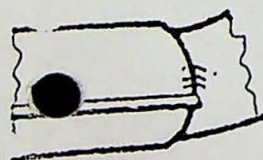

Oud (20 mm)

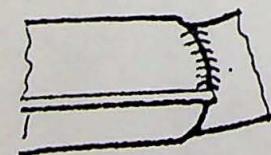

nieuw (50 mm)

Detail B



Oud (20 mm)



nieuw (50 mm)

