

Deel P 400	Groep 84
Betreft windgeruis spiegel	NO. NL423
	Datum 940420

## Service Bulletin

### Onderwerp

Het kan voorkomen dat er overmatig windgeruis hoorbaar is bij de A-stijl.

### Oorzaak

Wordt veroorzaakt door de buitenspiegel.

### Oplossing

1. Verwijder het afdekkapje aan de onderzijde van de spiegelvoet (1 schroef), kit de omtrek van het afdekkapje af met butyl tape (zie tek. 1.).
2. Verwijder de spiegelkap en kit deze over de gehele omtrek af met butyl tape (zie tek. 2.).

Monteer alle onderdelen en verwijder overtollige kit.

