

Deel P 400	Groep 83
Betreft raammechanisme	NO. NL438
	Datum 91020

Service Bulletin

In een aantal gevallen kan het voorkomen dat het elektrische raammechanisme blokkeert of het handbediende mechanisme zwaar gaat. Dit kan voorkomen worden door de volgende afstelprocedure toe te passen.

- los de bouten en moeren 1, 2 en 3 op
- breng de ruit omhoog in gesloten positie
- draai bouten en moeren 1 en 2 vast
- bedien de ruit twee maal omlaag en omhoog
- breng de ruit in half geopende toestand en draai bout 3 vast

Dezelfde afstelprocedure wordt in productie toegepast vanaf ch.nr. 206605.

