

Deel P 400	Groep 82
Betreft motorkap- scharnier bevestiging	NO. NL410
	Datum 890919

## Service Bulletin

Het kan voorkomen dat de bout van de motorkapscharnier-bevestiging aan de linkerzijde (zie pijl) in aanraking komt met de rand van het voorscherm.

Dit kan corrosie, een piepend of ratelend geluid veroorzaken.

Om dit te voorkomen moet de bout en ring vervangen worden door bout o/n 955269-6 en ring o/n 949607-6.

Deze modificatie is in productie doorgevoerd vanaf ch.nr. 062760.

