

Deel	Groep
P 400	89
Betreft	NO.
spoiler achterklep	NL406
	Datum
	89030

Service Bulletin

Op een aantal auto's met achterklepspoiler is de achterklepversterking niet goed gemonteerd.
De oude versterking moet verwijderd worden en een nieuwe, o/n 3344070-2, moet op de juiste manier gemonteerd worden.

Verwijder de resten van de oude lijmlaag.
Maak het oppervlak van de versterkte steun en de binnenzijde van de achterklep schoon (fig. 1)
Spuut P.U. lijm o/n 1356443-0 op de steun, zoals te zien is in fig. 2.
Druk de steun tijdens de montage zover mogelijk naar achteren fig.3.
Monteer de spoiler fig. 4.

Vanaf ch.nr. 008527 is de versterking in productie op de juiste wijze gemonteerd.
Deze instructie is ook van toepassing wanneer een accessoire spoiler is gemonteerd.
Na montage van de versterking moet de achterklep met zorg behandeld worden gedurende de eerste 8 uur, omdat dan de P.U. lijm is uitgehard.

