


Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud

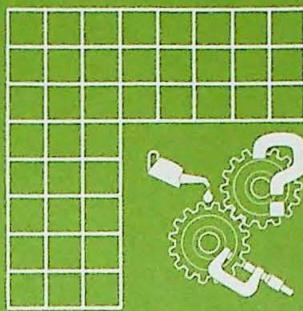

HOOFDGROEP	GROEP	NO.
8	84	406

DATUM
Januari 1991


BETR.
Achterrautverwarming
480, 1991

Dit Service Bulletin is een aanvulling op Servicehandboek Reparatie en onderhoud, Hoofdgroep 8(82-84) Carrosserie 480 TP 35405/2

XX

Lokaliseren van storingen

Vanaf januari 1991 is de Volvo 480 uitgerust met een nieuw type CEM (Centrale Elektronische Module). Deze CEM heeft een diagnosefunctie voor het lokaliseren van storingen. Zie ook Service Bulletin 3-36-404.

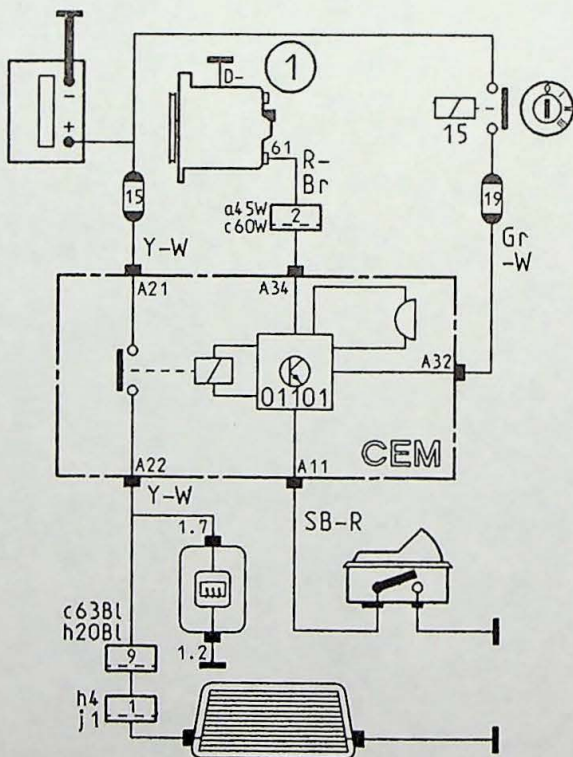

Achterrautverwarming werkt niet:
(bij draaiende motor)

Controleer zekeringen 15 en 19.

- **Controlelamp werkt:** controleer de massaverbinding van de achterrautverwarming. Controleer de bedrading.
- **Controlelamp werkt niet:** Selecteer controlefunctie 4. Kies code 4-5-1.
- **Controlelamp knippert:** meet de spanning op CEM (A34) met draaiende motor (>10 V). <10 V : controleer de bedrading tussen dynamo (1) en CEM (A34)
- **Controlelamp knippert niet:** meet spanning op CEM (A22).

Geen spanning: meet de spanning op CEM (A21).

spanning: controleer/vervang CEM
geen spanning: controleer de bedrading tussen CEM (A21) en zekering 15.

Spanning: controleer de bedrading.