

Deel P 400	Groep 23
Betreft carburateurflens B18KD/B18KPD	NO. NL457
	Datum 900725

Service Bulletin

NB. Dit bulletin vervangt SB 23-NL457 van 900622, welke u dient te vernietigen.

Onderwerp : valse lucht lekkage tussen carburateur en inlaatspruitstuk door onvoldoende afdichting.


Oorzaak : krom getrokken carburateur flens.

Oplossing : monteer een flexibele pakking in combinatie met een nieuw type isolatieflens.

Productie : de nieuwe pakking is geïntroduceerd vanaf chass.nr.
400/460 B18KPD 121729
400/460 B18KD 14500

Onderdelen: de nieuwe pakking is als set leverbaar onder onderdeelnummer 3344557-8.

- Opmerking :
- Gebruik alleen de juiste combinatie van pakking en isolatieflens zoals in onderstaande tekening.
 - **Controleer de carburateurvoet op de mate van kromtrekken;**
 - a) < 0,5 mm krom -> voet vlakken
 - b) > 0,5 mm krom -> carburateur vervangen
 - Zet de bevestigingsbouten van de carburateur vast met het juiste moment 14 Nm.
 - De moeren van het luchtfilterhuis moeten worden vastgezet met 5 Nm.

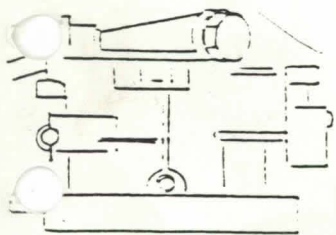


papierpakking

zwarte isolatieflens

zwarte flens met
gelijnde pakking

OUDE COMBINATIE

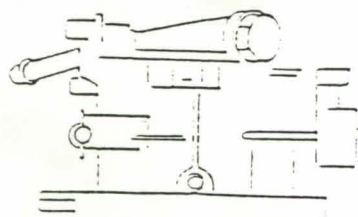

flexibele pakking

groene isolatieflens

papier pakking

NIEUWE COMBINATIE

NB: Zie ook AS-nieuws groep 2 nr. 034 Garantie