

Deel <b>P 400</b>	Groep <b>23</b>
Betreft <b>geluid brand- stofpomp tot MY'91</b>	NO. <b>NL460</b>
	Datum <b>910312</b>

## Service Bulletin

Dit bulletin vervang bulletin VNL 400-23-NL460 d.d. 90.09.27

### Onderwerp:

Bijgeluid veroorzaakt door de brandstofpomp.


### Oorzaak:

Als gevolg van de constructie van de pomp, gaat deze meer geluid maken wanneer deze warm wordt. De pomp wordt opgewarmd door de brandstof welke via de retourleiding terugkomt van de motor. Wanneer de brandstofleidingen ergens het pompdeksel of de carrosserie raken zal het geluid duidelijk hoorbaar zijn.

### Oplossing:

Wanneer er sprake is van een onacceptabel geluidsniveau:

- controleer de positie van de brandstofleidingen boven de tank en onderzijde van de auto, wanneer mogelijk moet ook de schuimrubber bescherming vrij liggen.
- controleer de positie van de brandstofleiding op de pomp wanneer de leiding het pompdeksel raakt, moet deze vastgezet worden met een klemband (zie tekening). Knip het loze eind van de klemband af. **Gebruik alleen klemband met o/n 3120291-4, omdat alleen deze klemband benzinebestendig is!**

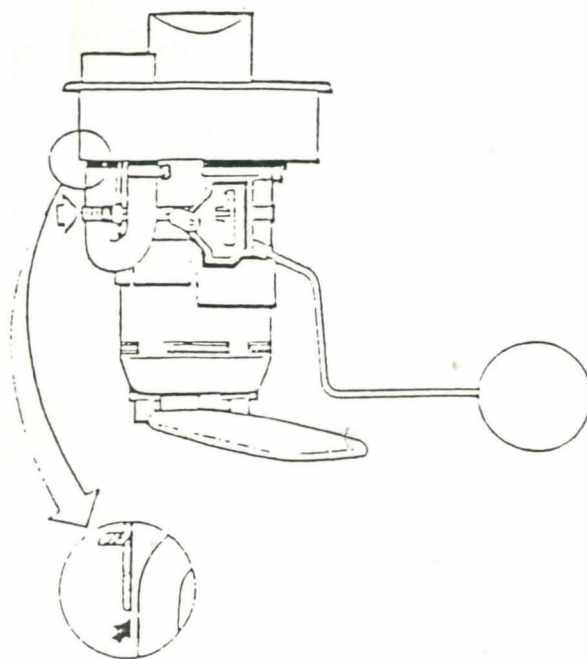


In een aantal gevallen kan de pomp zelfs met de klemband geluid maken. Alleen dan adviseren wij u de pomp te vervangen zoals hieronder beschreven:

- tot ch.nr. 440/460 - 103500  
480 - 557000


Benodigde onderdelen:

- tankvlotter - 3432263-6 \*
- brandstofpomp - 3458792-3
- slang - 3344774-9

\* Wanneer u dit onderdeelnummer besteld ontvangt u de aangepaste versie welke gebruikt kan worden voor de nieuwe en oude uitvoering brandstofpomp geschikt voor de 48 ltr. tank.

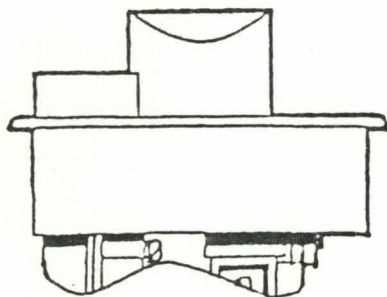

ouder versie

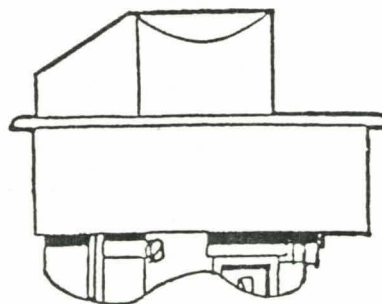

nieuwe versie


Vanaf ch.nr. 440/460 - 103501  
480 - 557001

Is de tankvlotter reeds aangepast om de nieuwe brandstofpomp te monteren, u heeft dan nodig:

- brandstofpomp - 3458792-3
- slang - 3344774-9

**Opmerking:**

Let op dat de slang juist gemonteerd is (zie tekening).

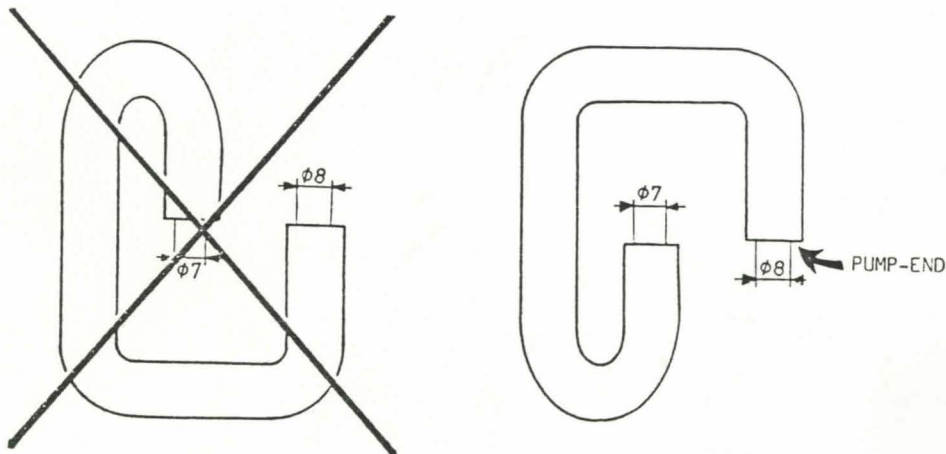

Let op: de slang mag nooit het pompdeksel raken.

**Productie:**

Een nieuwe pomp is in productie geïntroduceerd vanaf  
ch.nr. 440/460 - 165500  
480 - 563100