

Deel P 400	Groep 23
Betreft vlotterkamer ventilatie B18KPD	NO. NL459
	Datum 900720

Service Bulletin

Onderwerp: - inhouden bij accelereren
- slechte drive-ability bij constante snelheid
- slechte drive-ability bij file rijden

Oorzaak:

Geen constante vlotterkamer ventilatie bij B18KPD motor met een "Rep 995" carburator.

Productie situatie:

Carburator type "Rep 995" is geïntroduceerd vanaf chassisnummer 440/460 - 106043.


De constante vlotterkamer ventilatie is geïntroduceerd vanaf chassisnummer 440/460 - 123216.

Chassisreeks:

440/460 met B18KPD motor tussen chassisnummer 106043 en 123216 komen voor modificatie in aanmerking.

Modificatie:

Monteer een T-stuk in de bestaande vlotterkamer ventilatieslang zoals in onderstaande tekening.

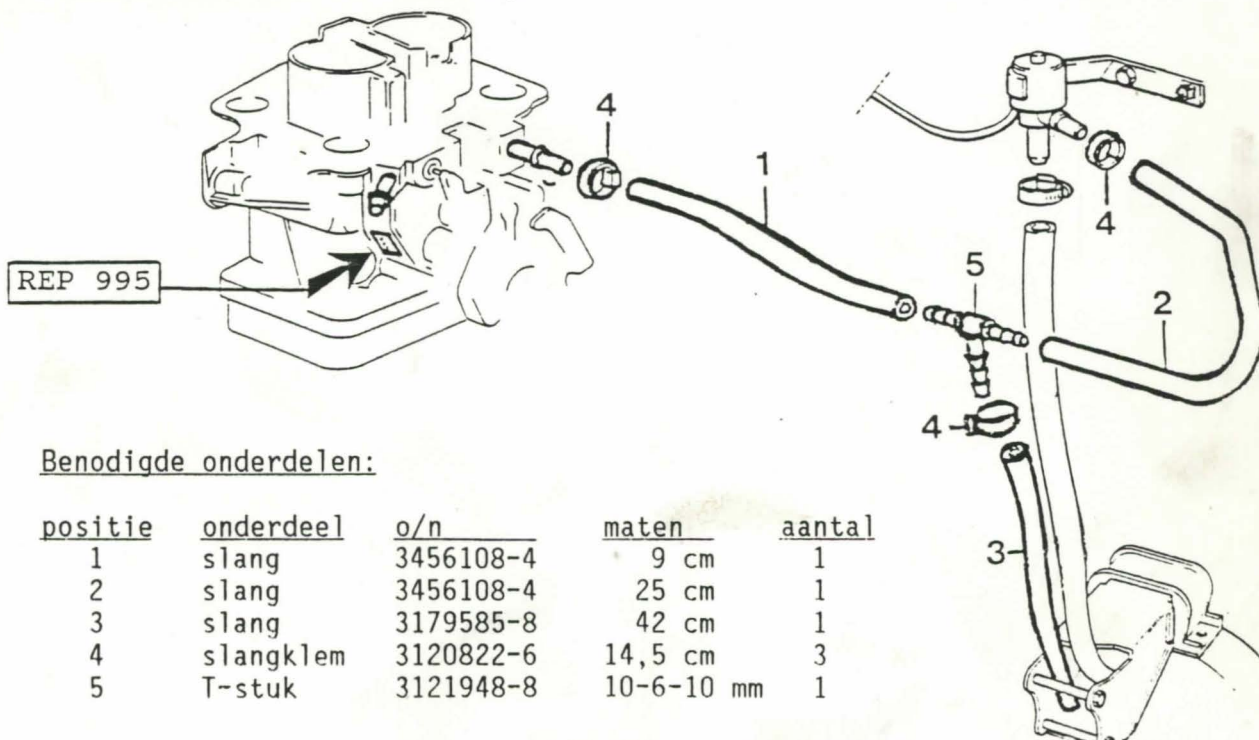

Benodigde onderdelen:

positie	onderdeel	o/n	maten	aantal
1	slang	3456108-4	9 cm	1
2	slang	3456108-4	25 cm	1
3	slang	3179585-8	42 cm	1
4	slangklem	3120822-6	14,5 cm	3
5	T-stuk	3121948-8	10-6-10 mm	1