

Deel	P 480	Groep	37
Betreft	hoge lekstroom 480 met doorver- binding in transportpositie	NO.	NL436
		Datum	920929

Service Bulletin

Onderwerp

Bij de 480 MY'93 (ch.nr. 581000 -) is een doorverbinding in de zekeringkast geïntroduceerd om de stroomafname tijdens transport en opslag te verminderen.

Ongelukkigerwijs is de stroom afname met de doorverbinding in de transportpositie (20) hoger dan wanneer de doorverbinding in de normale positie (23) gemonteerd is.


Oorzaak

Wanneer de doorverbinding in de transportpositie aangebracht is, krijgt de Cem niet alle benodigde signalen om in een zgn. "ruststand" te schakelen welke de stroomafname verminderd. Het gevolg is dat de stroomafname kan oplopen tot 70 Ma, terwijl voor de introductie van de doorverbinding de stroomafname max. 15 Ma was.

Oplossing

Vanaf chassisnummer 581745 worden alle 480's geleverd met de doorverbinding in positie 23. Positie 20 wordt niet gebruikt.

Zekeringkast 480 MY'93

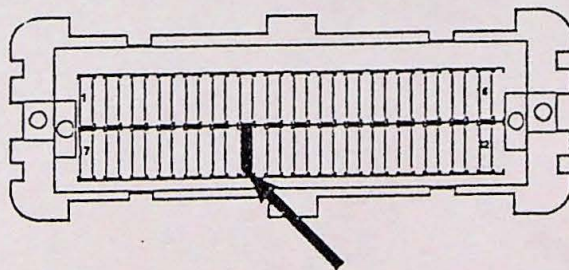

Plaats altijd doorver-
binding in pos. 23

Let op: Bij alle 480's MY'93 moet de doorverbinding in pos. 23 aangebracht zijn.

De bedrading van de 480 zal zodanig gewijzigd worden dat wanneer de doorverbinding in pos. 20 aangebracht wordt de stroomafname is zoals deze bedoeld was.

Genoemde wijziging zal via een bulletin bekend gemaakt worden.