

Deel <b>P 400</b>	Groep <b>37</b>
Betreft <b>Massaverbindingen</b>	NO. <b>NL439</b>
	Datum <b>940629</b>

## Service Bulletin

### Onderwerp

Slechte massaverbindingen kunnen de oorzaak zijn van velerlei klachten. De volgende massaverbindingen bij de 400 serie kunnen een aantal specifieke klachten veroorzaken.

#### Massa verbinding

Massa verbinding linksonder dashboard tegen A-stijl.

Massa verbinding van de minkabel van de accu aan het l.v. binnenscherm en aan de versnellingsbak.

Massa verbinding van de injectie kabelboom aan het hijsoog.

#### Advies:

Controleer bij de eerstvolgende onderhoudsbeurt de genoemde massaverbindingen om klachten/ergernis voor uw klanten te voorkomen.

#### Klacht

Foutieve, wisselende aanwijzing van tank en/of temperatuurmeter of infocentre. Deze massa verbinding is in produktie verbeterd vanaf ch.nr. 440/460 - 481455 >  
480 - 588685 >

Foutieve, wisselende aanwijzing van tank en/of temperatuurmeter of info centre, slecht bijladen, slecht of niet starten. In produktie is het aanhaalmoment van de massakabel aan de versnellingsbak verhoogd tot 30 Nm vanaf ch.nr. 440/460 - 483233 >  
480 - 588700 >

Kan de oorzaak zijn van verschillende motorische klachten.