

# VOLVO

Volvo Nederland Personenauto B.V., Beesd, Nederland

Deel  
P 400

Groe  
88

Betreft  
RAW-schakelaar  
bij auto's met  
SRS

NO.  
NL409

Datu  
12109

## Service Bulletin

### Onderwerp

Bij auto's welke zijn uitgerust met SRS, kan het voorkomen dat de RAW-schakelaar niet in de 0-stand terugkomt.

### Oorzaak

Dit wordt veroorzaakt door een verkeerde vorm van de flens op de SRS contactunit.

### Oplossing


Door de flens op de SRS contactunit in de juiste hoek te vijlen kan deze klacht verholpen worden (zie tekening).

### Productie

Vanaf de volgende chassisnummers is de SRS contactunit in productie aangepast.

440/460 ch.nr. 611705

480 ch.nr. 590483

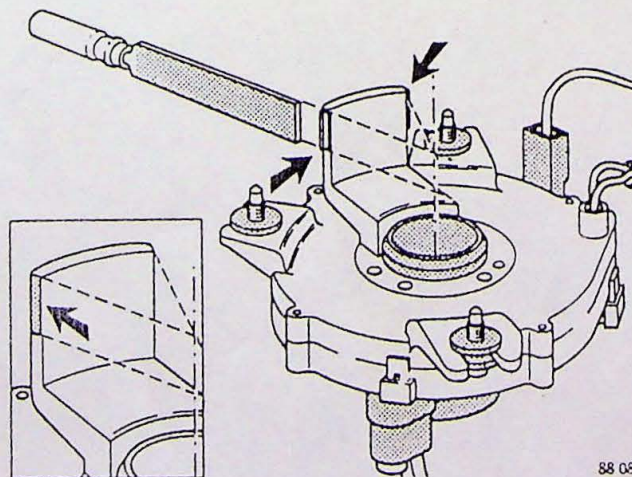

88 083