

Deel	Groep
P400	87
Betreft	NO.
bijgeluid poly V-belts	NL429
	Datum
	931102

Service Bulletin

Onderwerp:

Bij stationair draaien kan een "snerpend geluid hoorbaar zijn.

Oorzaak:

Als gevolg van een chemische reactie tussen de gelakte poelies en de poly V-belt kunnen er verfesten achterblijven in de groeven van de poly V-belt.

Oplossing:

Er zijn nieuwe poly V-belts geïntroduceerd welke gemaakt zijn van een andere rubber samenstelling. Doordat het o/n niet gewijzigd is kan de nieuwe poly V-belt alleen aan het nieuwe leveranciersnummer herkend worden (alleen de nieuwe uitvoering wordt uitgeleverd).

O/n	oud	nieuw
3411617-8	20-4576	20-1091
3446588-0	20-4577	20-3149
3454404-9	20-4578	20-3450
3454405-6	20-4579	20-3451

Productie:

In productie wordt de nieuwe poly V-belt gemonteerd vanaf de volgende chassisnummers 440/460 - 410000 >
480 - 585500 >