

Deel P 400	Groep 87
Betreft lekkage AC- slang	NO. NL425
	Datum 930119

Service Bulletin


Onderwerp

De AC-slang van de AC-compressor naar de condensor en accumulator kan lekken.

Oorzaak

De lekkage van deze slang kan veroorzaakt worden door de twee volgende oorzaken:

- 1) Lekkage van het rubber deel van de slang van de AC-slang door doorschuren tegen de steun van de elektrische ventilator (zie nr. 1 van de tekening).
- 2) Lekkage van de soldeerverbinding rond de vulnippel (zie nr. 2 van de tekening).

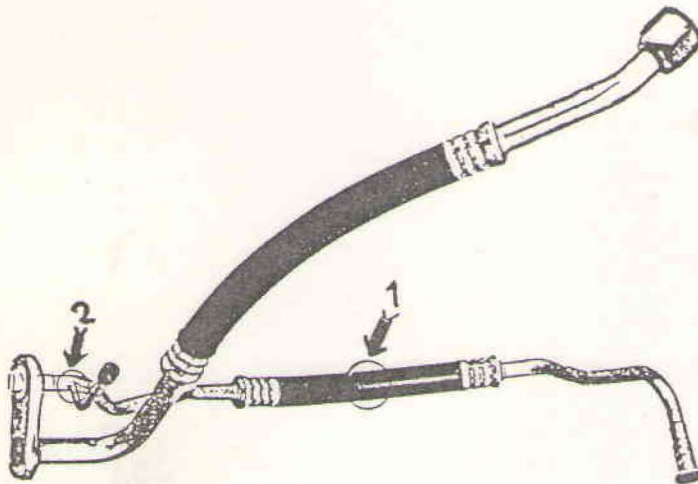

Service oplossing

Vervang de AC-slang door een nieuw type, de ligging van de slang is gewijzigd en de vulnippel is vervallen. Vullen van het AC-systeem moet met behulp van het Volvo vulstation via de lage drukzijde. Onderdeelnummer nieuwe slang 347066-6.

Productie-oplossing

De nieuwe AC-slang is in productie genomen vanaf de volgende ch.nr.'s
440/460 : 345457 >
480 : 581755 >