

Deel <b>P400</b>	Groep <b>88</b>
Betreft <b>RAW-schakelaar bij auto's met SRS</b>	NO. <b>NL409</b>
	Datum <b>121094</b>

## Service Bulletin

### Onderwerp

Bij auto's welke zijn uitgerust met SRS, kan het voorkomen dat de RAW-schakelaar niet in de 0-stand terugkomt.

### Oorzaak

Dit wordt veroorzaakt door een verkeerde vorm van de flens op de SRS contactunit.

### Oplossing


Door de flens op de SRS contactunit in de juiste hoek te vijlen kan deze klacht verholpen worden (zie tekening).

### Productie

Vanaf de volgende chassisnummers is de SRS contactunit in productie aangepast.

440/460 ch.nr. 611705

480 ch.nr. 590483

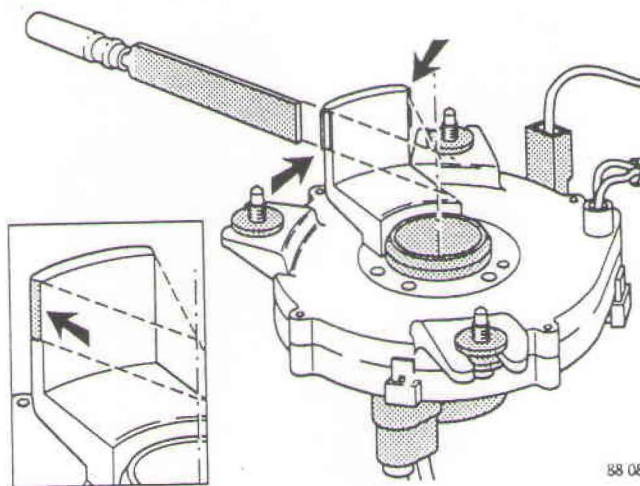

88 083