

Deel P 400	Groep 64
Betreft Te zware bediening claxon MY'94 (zonder airbag)	NO NL430
	Datum 940620

Service Bulletin

Onderwerp:

De kracht welke nodig is om de claxon te bedienen is bij het MY'94 hoger dan bij auto's van voorgaande modeljaren.


Oorzaak:

Het kussen in het MY'94 stuurwiel is hoger dan bij voorgaande modeljaren, dit hoogteverschil is opgevuld met een matrix van ribben waardoor het kussen stugger geworden is.

Oplossing:


Verwijder het stuurkussen en verwijder het kussen van de grondplaat. Modificeer het kussen zoals aangegeven in onderstaande tekening door de ribben door te snijden met een zgn. stanley mes. Het kussen wordt daardoor flexibeler waardoor de kracht welke nodig is om de claxon te bedienen lager is.

snijd niet in dit vlak!

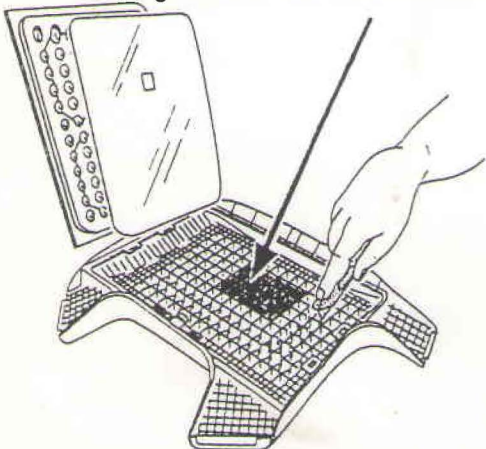

snijden in verticale richting

snijd niet in dit vlak!

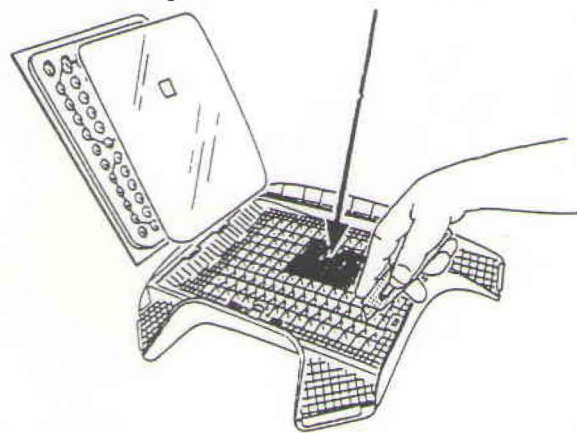

snijden in horizontale richting

Productie:

Stuurkussen met gemodificeerde matrix structuur zal z.s.m. in productie genomen worden.