



HOOFDGROEP	GROEP	NO.
4	43	9

DATUM
Januari 1985

BETR.

AW 71 met "lock-up"

740 B 230 K

Dit Service Bulletin brengt wijzigingen aan in het Servicehandboek voor de 760 GLE, Hoofdgroep 4(43); TP 30391/1

XX

Vastzetten van de universeelsteun 999 5972 op de automatische versnellingsbak AW71 met "lock-up"


De automatische versnellingsbak AW71 met "lock-up" heeft als gevolg van de lock-up functie een grotere en zwaardere koppelomvormer.

Daardoor bestaat er kans, dat de versnellingsbak naar voren kantelt en uit de steun valt.

Bij het verwijderen en aanbrengen van de AW71 moet daarom de **"vork"** van de steun 5972 naar voren gedraaid worden.

De werkwijze bij het verwijderen en aanbrengen van de AW71 gaat volgens de beschrijving van het Servicehandboek voor de 760 GLE, Hoofdstuk AG, Versnellingsbak vervangen op pagina 4:64.

De handeling AG 1 wordt echter als volgt gewijzigd voor de AW71 met lock-up, B 230 K:

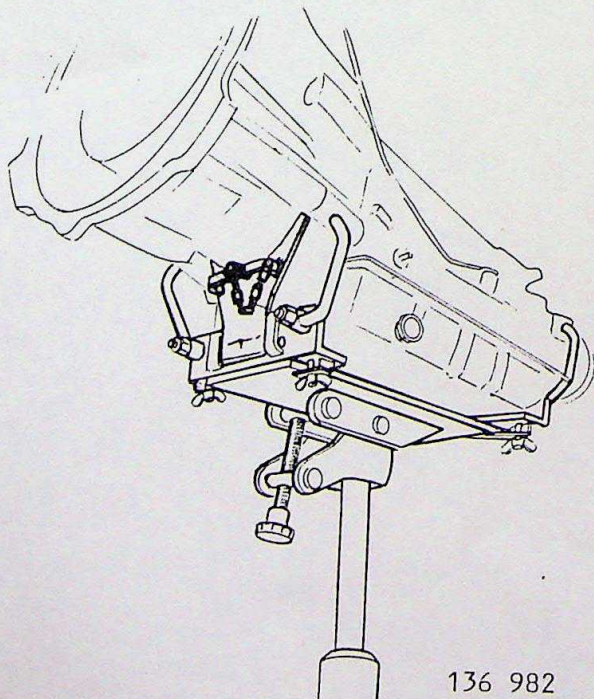

Draai de steun een halve slag in de richting van de normale stand en breng de "vork" vlak achter de koppelomvormer aan.

136 982