

Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud



HOOFDGROEP	GROEP	NO.
2	23	23

DATUM

Januari 1986

BETR.

Tankvlotterelement

740/760


Pagina 1 van 2

Dit Service bulletin vervangt SB 2-23-23 van Juli 1985.

Rubber balg van voorpomp bij losgenomen tankvlotterelement vervangen


De rubber balg is nu gemaakt van een duurzamer materiaal dat tegen "zure" brandstoffen bestand is, O/N 1 367 657-2.

De rubber balg moet bij vervanging door een grotere pomp op een lengte van 45 mm worden afgesneden.

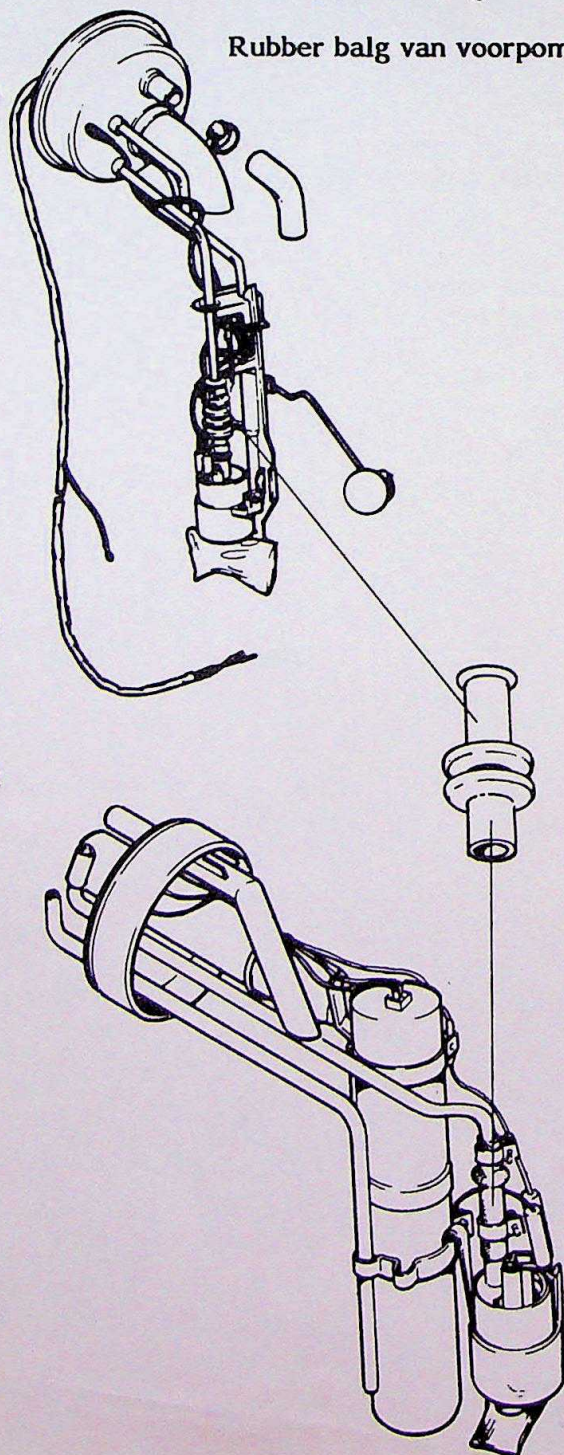

Kabelboom vervangen

Kabelboom, O/N 1 367 624-2

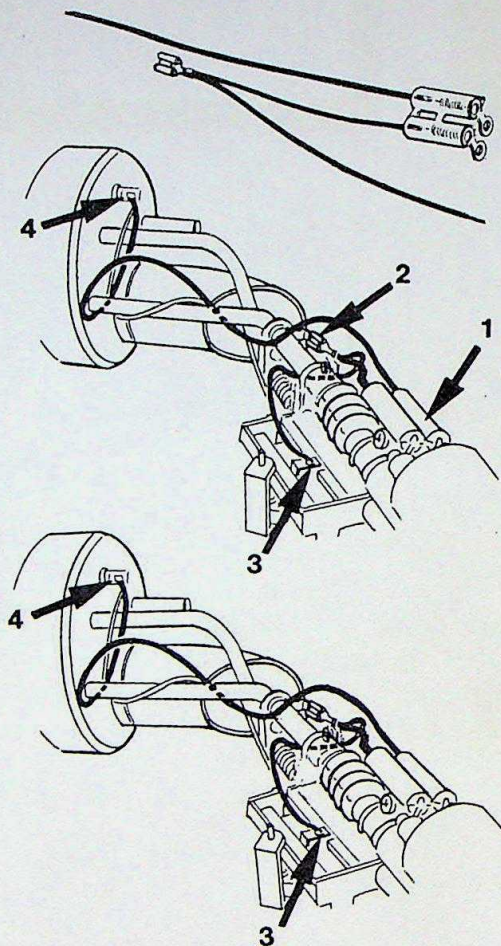

Oude kabelboom verwijderen

1. De voerpomp (2 moeren)
2. De platte pen
3. Maak met een soldeerbout de kabel los van de niveaugever
4. Maak met een soldeerbout de dikke kabel los van het tankvlotterelement

Nieuwe kabelboom aanbrengen

1. De voerpomp
2. De platte pen
3. Trek de draden volgens de afbeelding en soldeer 3 en 4 met een soldeerbout vast.