



HOOFDGROEP	GROEP	NO
3	38	7

DATUM



December 1987

BETR.

Nieuw waarschuwingssysteem defecte gloeilamp

760 GLE

Invoering achter van een nieuw waarschuwingssysteem defecte gloeilamp

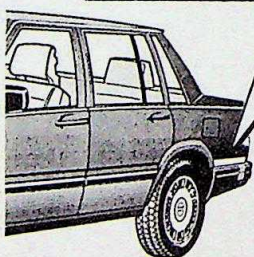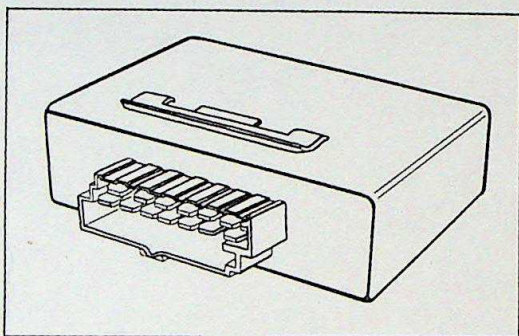

144 690

Het waarschuwingssysteem defecte gloeilamp kan bij het modeljaar 1988 van de 760 GLE gaan knipperen, als in de "eigen" auto of in een tegenligger communicatie-apparaat wordt gebruikt.

Daarom zijn voor achter ontstoorde waarschuwingssystemen voor een defecte gloeilamp ontwikkeld en met ingang van week 42 in de productie ingevoerd.

Bij eerder gebouwde auto's van modeljaar 1988 kan het erin aanwezige waarschuwingssysteem door de volgende (drie verschillende varianten) worden vervangen:

Volvo O/N:

- 1 362 906-8 te vervangen door 3 515 650-4;
- 1 362 907-6 te vervangen door 3 515 651-2;
- 1 362 908-4 te vervangen door 3 515 652-0.