

Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud




HOOFDGROUP	GROEP	NO.
7	77	1
DATUM		
Oktober 1984		
BETR.		
Voorwiellagers afstellen		
Nieuwe vetdop		
740/760 GLE		

Dit Service Bulletin brengt wijzigingen aan in het Servicehandboek Volvo 760 GLE, pagina 7:28, handeling H14


XX

Vernietig het vorige Service Bulletin 7-77-1 van mei 1982.
De wijzigingen zijn met een streepje in de kantlijn aangegeven.

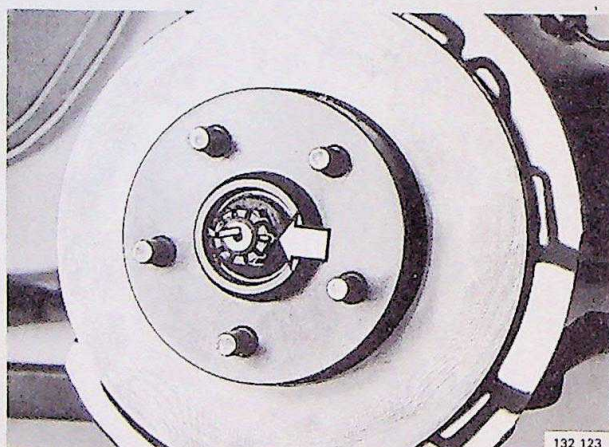

Gewijzigde methode voor het afstellen van voorwiellagers

Haal de moer aan tot een waarde van 57 Nm. Draai tijdens het aanhalen het wiel rond. Los de moer een halve slag. Haal de moer aan met 1,5 Nm (0,15 kgm) (vingerkracht). Breng de splitpen aan. Als het gat niet goed zit, moet de moer zo aangehaald worden dat de splitpen in het dichtstbijzijnde gat past.

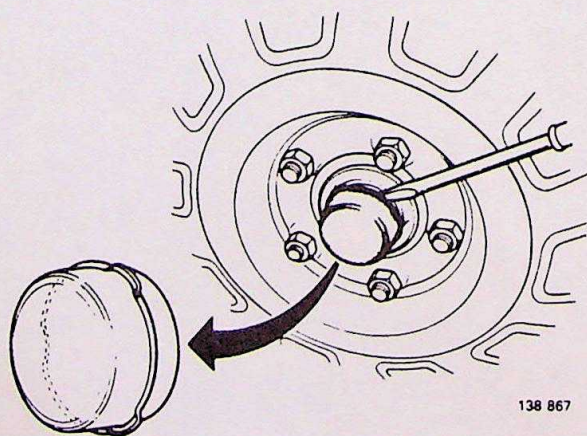

Nieuwe vetdop

Een nieuwe vetdop O/N 1 359 149-0 met een verbeterde afdichtende werking is in week 39 van 1984 ingevoerd.

De vetdop wordt met een schroevendraaier van de naaf losgemaakt. De nieuwe vetdop kan weer aangebracht worden en hoeft dus niet in verband met verwijderen vervangen te worden, zoals vroeger het geval was.