

Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud



HFD.GR.

2

GROEP

21

NO.

715

DATUM

Februari 1992


BETR.

Beschadiging van de indicatiering van het vliegwiel

700/900

Rijgedragproblemen bij auto's met een beschadigde indicatiering van het vliegwiel

Auto's met een automatische versnellingsbak hebben, ongeacht het motortype, soms problemen, zoals een moeilijk startende motor, een onregelmatig lopende motor of een afslaan motor.

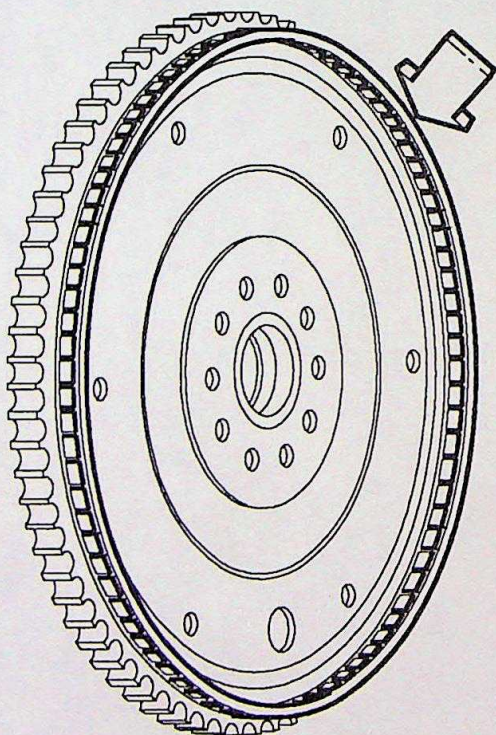

2100009A

De oorzaak van deze problemen kan o.a. beschadiging van de indicatiering zijn.

De indicatiering en het vliegwiel zitten aan de koppelvormer van de versnellingsbak vast.

Beschadiging kan b.v. optreden, als men probeert om de motor te tornen door met een schroevendraaier op de indicatiering te drukken. Dit is dus niet toegestaan.

Beschadiging kan ook optreden, als men de motor en de versnellingsbak in- of uittakelt.

De indicatiering is **erg** gevoelig voor mechanische invloeden. Bij beschadiging van de ring krijgt de impulsgever onjuiste signalen en stuurt deze dan naar de regeleenheid door met motorstoringen en niet starten als gevolg.

Ook kleine beschadigingen van de indicatiering, kleiner dan 1 mm, kunnen motorstoringen veroorzaken.