VOLVO

PRODUKT	HOOFDGROEP	GROEP
P	3	36

BETR.	NO.
Achteruitrijlicht-schakelaar 340 MT	31
	DATUM: Feb. 82

Service Bulletin

Dit Service Bulletin is een aanvulling op Servicehandboeken Reparatie en onderhoud,
Hoofdgroep 3, Elektrische installatie 340, 1976-19..
Hoofdgroep 4(43), Versnellingsbak M45R, 340 MT.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bij het vervangen van de schakelaar of het repareren van de bedrading van de achteruitrijlichtschakelaar moeten de volgende punten in acht worden genomen.

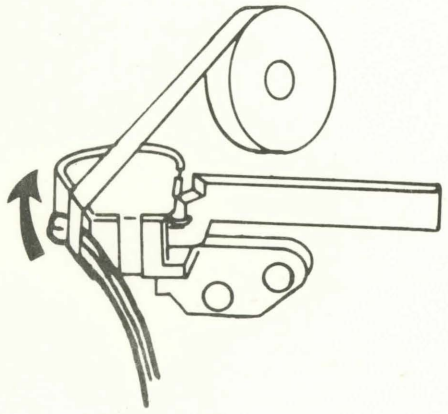

1

- Vervang een defecte schakelaar altijd door het nieuwe type, O/N 3284229-6.
- Vóór het aanbrengen van de schakelaar moet de bedrading met isolatieband aan de schakelaar worden vastgezet, zoals in afb. 1 is aangegeven. Hierdoor wordt lostrillen van de bedrading voorkomen.
- Plaats de schakelaar en sluit de connector aan.
- Leg de bedrading door middel van de klemband (A) vast om de sperplaat, zodat er een lus ontstaat, zie afb. 2.
  Leg de bedrading in de uitsparing (B) van de bevestigingsplaat, zie afb. 2.

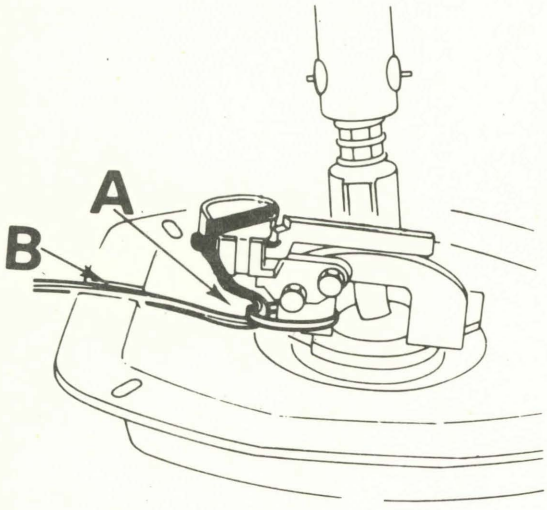

2

Benodigde onderdelen	Onderdeelnummer
Achteruitrijlichtschakelaar	3284229-6
Klemband	3272551-7
Isolatieband	-

GEDRUKT IN ZWEDEN