VOLVO

Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud

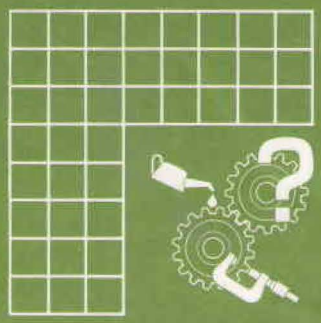

HOOFDGROEP	GROEP	NO.
8	82	403

DATUM Augustus 1992

BETR.
Motorkapvergrendeling

440/460

Dit Service Bulletin is een aanvulling op Servicehandboek Reparatie en onderhoud, Hoofdgroep 8(82-84) Carrosserie Uitrusting, 440/460, 1988-19.., Augustus 1991, TP35538/2

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Gewijzigde motorkapvergrendeling 440/460

Vanaf modeljaar '93 is de frontplaat en de vergrendeling van de motorkap gewijzigd.
De motorkap sluit nu met één slot en slotvanger in het midden.
In principe komt de vergrendeling en de frontplaat overeen met de 480-uitvoeringen.

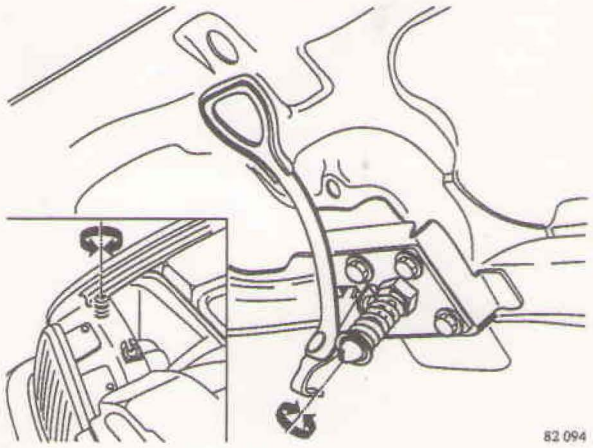

82 094

Motorkap afstellen
Draai de twee rubber stoppen helemaal in.
Stel de slotvanger af zodat de motorkap gelijk ligt met de spatschermen.
Hef de speling op door de twee rubber stoppen uit te draaien.
Opmerking: te ver uitdraaien van de rubber stoppen kan indeuken van de motorkap tot gevolg hebben.

Raadpleeg voor het verwijderen/aanbrengen van het motorkapslot Servicehandboek Reparatie en Onderhoud:
Hoofdgroep 8(82-84), Carrosserie Uitrusting, 480, 1986-19.. Januari 1988 TP35405/2, handelingen A8-A11