VOLVO

Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud

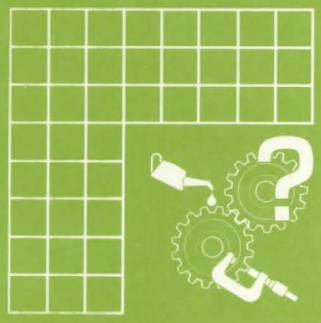

HOOFDGROEP	GROEP	NO
2	23	403

DATUM
Maart 1989

BETR.
Carburateur
Dampafscheider

B 18 KP(D)

440

Dit Service Bulletin is een aanvulling op Servicehandboek Reparatie en onderhoud, Hoofdgroep 2(23), Motor B 18 KP(D).

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Aanpassingen aan carburateur en dampafscheider

Aan het brandstofsysteem van de B 18 KP(D) motor zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

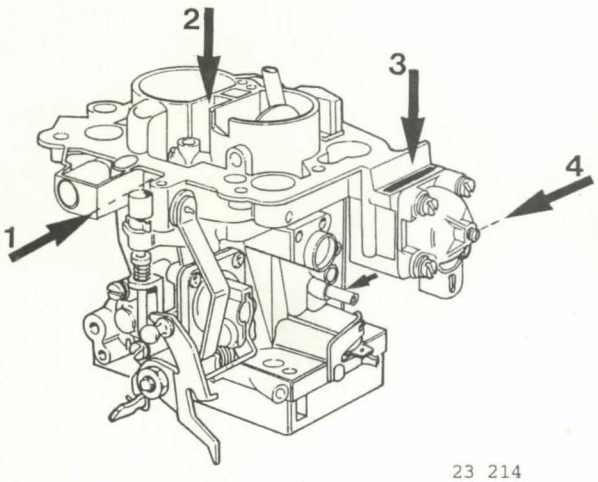

23 214

A Sproeierbezetting gewijzigd

Om het rijgedrag onder 2.000 omw/min te verbeteren is de sproeierbezetting gewijzigd:

- Sproeier 1 (stationairsproeier) is vergroot naar 46
- Sproeier 2 (hoofdsproeier) is vergroot naar 100.

Deze wijzigingen zijn ingegaan bij chassisnummer 440-05333; reeds gemodificeerde carburateurs zijn herkenbaar aan een groene streep bij (3) en/of een sticker met code "A2" bij (4).
Pas de sproeierbezetting aan indien zich problemen voordoen met het rijgedrag onder 2.000 omw/min. Markeer dan de carburateur met een groene streep bij (3).

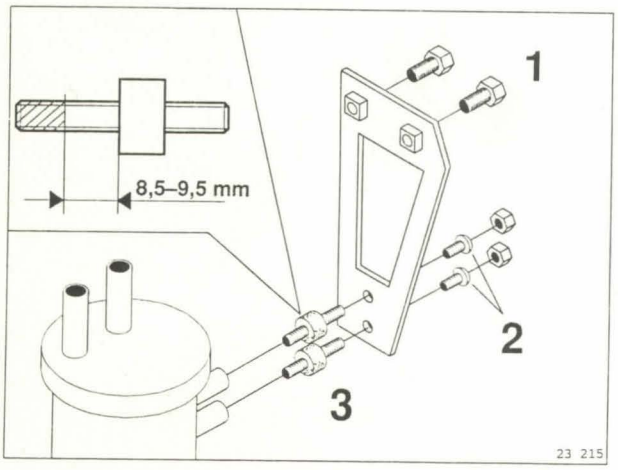

23 215

B Steun dampafscheider aangepast

In bepaalde omstandigheden kan een, van het motortoerental afhankelijk tikkend geluid hoorbaar zijn.
Om dit geluid te elimineren wordt de dampafscheider vanaf chassisnummer 023156 op een andere steun gemonteerd.
Indien bovengenoemd probleem zich voordoet kan de bevestiging van de dampafscheider (onderdeelnummer 3417052-2) als volgt gewijzigd worden:

Bevestiging dampafscheider aanpassen

Belangrijk: Neem de brandstofleidingen niet los!
Verwijder de bouten (1).
Verwijder de schroeven (2).
Kort het langste draadgedeelte van dempers (3) in tot 8,5-9,5 mm.
Monteer de dempers met de afgezaagde zijde in de dampafscheider.
Breng dampafscheider op de steun aan in de auto.
Buig zonodig de steun om ervoor te zorgen dat hij het hitteschild niet raakt.

HOLLANDSKA

GEDRUKT IN NEDERLAND