VOLVO

Service Bulletin

Revisie

HOOFDGROEP	GROEP	NO.
4	43	401

DATUM Maart 1988

BETR.

Revisie
handgeschakelde
Versnellingsbak

480

Dit Service Bulletin is een aanvulling op het Servicehandboek Revisie, Hoofdgroep 4(43), Versnellingsbak, 480, 1986-19.., Juni 1987.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dit Service bulletin behandelt:
-Een gewijzigde bevestiging van de tandring (snelheidsmeter)
-Nieuwe veren voor de synchronisatienaven
-Correctie op een (foutieve) voorspanning

C3-H5

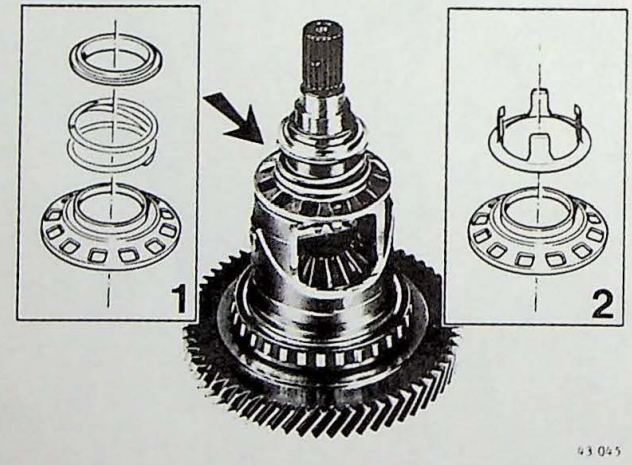

43 045

Onderdelen van differentieel verwijderen - aanbrengen
Uitvoering 1:
-Opvulring
-Veer
-Tandring van snelheidsmeter
Of:
Uitvoering 2:
-Veerclip
-Tandring van snelheidsmeter

H8

Voorspanning

Nieuwe lagers	1,5-3Nm	(0,15-0,30 kgm)
Ingelopen lagers	0-1,5Nm	(0-0,15 kgm)

J1

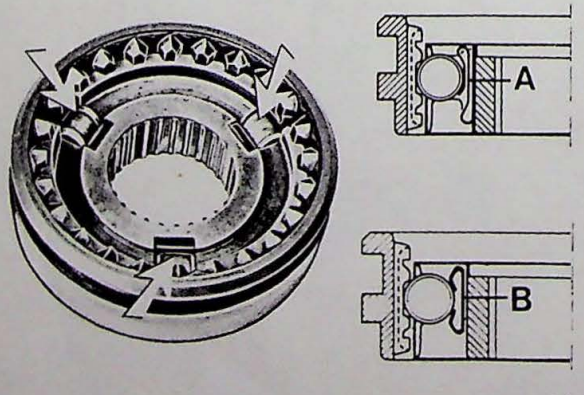

43 044

Synchronisatienaven samenstellen
Plaats de naaf met vlakke zijde op tafel.
Plaats de bus met de groef voor de schakelvork naar boven gericht over de naaf. (zie afbeelding).
De rollen kunnen voorzien zijn van twee typen veren nl. A of B.
Vervang deze altijd door **nieuwe** veren van het B-type (O/N 3343009-1).
Plaats de drie veren met rollen op de naaf.

B 10919

HOLLÄNDSKA

GEDRUKT IN ZWEDEN